

Kontrola kvalitete upotrebom 3D mjerne ruke

Požega, Luka

Undergraduate thesis / Završni rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Karlovac University of Applied Sciences / Veleučilište u Karlovcu**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:128:315777>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-12**



VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Karlovac University of Applied Sciences

Repository / Repozitorij:

[Repository of Karlovac University of Applied Sciences - Institutional Repository](#)



VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
STROJARSKI ODIJEL
Stručni studij Strojarstva

Luka Požega

**KONTROLA KVALITETE
UPOTREBOM 3D MJERNE RUKE**

Završni rad

Karlovac, 2016.

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
STROJARSKI ODIJEL
Stručni studij Strojarstva

Luka Požega

**KONTROLA KVALITETE
UPOTREBOM 3D MJERNE RUKE**

Završni rad

Mentor:
mag. ing. stroj. , Josip Groš

Karlovac, 2016.

PREDGOVOR:

Izjavljujem da sam završni rad na temu *Kontrola kvalitete upotrebom 3D mjerne ruke* izradio samostalno koristeći navedenu literaturu, znanje stečeno na studiju i pod vodstvom mentora.

Zahvaljujem se mentoru mag. ing. str. Josipu Grošu na prihvaćanju mentorstva i vođenju kroz rad. Zahvaljujem i mojoj obitelji na podršci tijekom cjelokupnog školovanja kao i svim profesorima, prijateljima i ostalima koji su mi na bilo koji način pomogli tijekom studija.

Luka Požega

SAŽETAK

U završnom radu je obrađeno kontrola kvalitete pomoću 3D mjerne ruke, te je opisana svrha kontrole kvalitete kao i programski paket koji koristi 3D mjerna ruka.

Uvodni dio se odnosi na kontrolu kvalitete u općenitom smislu, gdje je opisana veza kontrole kvalitete sa troškovima konačnog proizvoda u procesu proizvodnje. Nadalje, obrađene su tolerancije oblika i položaja te rad sa 3D mjernom rukom. Navedene su osnove u radu sa 3D mjernom rukom te je objašnjen njen programski paket.

U razradi zadatka je opisana kontrola vratila i ležajnih dosjeda kućišta hidrodinamičke spojnice pomoću Faro Gage 3D mjerne ruke. Na kraju rada je iznesen zaključak o temi i zadatku završnog rada

SUMMARY

In the final work it is elaborated measuring with the 3D measuring arm, and has been explained the purpose of quality control as well as the 3D measuring arm software.

The introduction is referring to the control of quality in general, where the relation of control quality with the cost of the final product in the process of production is explained. Furthermore, there are processed shapes and position tolerances and the work with the 3D measuring arm. The basics in the work with the 3D measuring arm are listed in the work, and the 3D measuring arm software is explained as well.

The quality control of the pump shaft and the bearing conjunctive surfaces of the hydrodynamic coupling casing is described in the elaboration part of the thesis using the Faro Gage 3D measuring arm. The conclusion about the theme and task of this essay is presented in the end.

SADRŽAJ

PREDGOVOR.....	I
SAŽETAK	II
POPIS SLIKA	V
1. UVOD.....	1
1.1. Utjecaji kvalitete na poslovanje radne organizacije.....	1
1.2 Definicija kvalitete proizvoda i usluga	2
1.3 Kvaliteta u upotrebi proizvoda	3
1.4 Poslovi kontrole kvalitete u radnim organizacijama.....	3
1.4.1 Definiranje kvalitete proizvoda	4
1.5 Služba kontrole kvalitete	5
1.6 Organizacija službe kontrole kvalitete.....	6
1.7 Poboljšanje kvalitete	6
1.8 Statističke metode kao jedan od pristupa menadžmentu kvalitete	10
2. TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA.....	12
3. FARO GAGE 3D MJERNA RUKA	18
3.1 Postavljanje mjerne ruke.....	19
3.2 Programski paket	20
3.2.1 Izgled zaslona u GAGE načinu rada	22
3.2.2 Izgled zaslona u METROLOGY načinu rada	23
3.2.3 Kalibracija mjernog ticala	24
3.2.4 Osnovna mjerjenja u GAGE načinu rada	26
3.2.5 Osnovna mjerjenja u METROLOGY načinu rada	30
3.2.6 Pregled rezultata i izvještaja	42
4. KONTROLA PRIMJENOM FARO GAGE 3D MJERNE RUKE.....	45
4.1 Kontrola vratila	45

4.1.1	Kontrola vratila na konvencionalan način.....	47
4.1.2	Kontrola vratila upotrebom 3D mjerne ruke	50
4.1.3	Mjerenje položaja.....	53
4.2	Kontrola ležajnih dosjeda hidrodinamičke spojnice „Voith“	55
4.2.1	Kontrola ležajnih dosjeda na stroju upotrebom mjernog sata (komparatora) ...	56
4.2.2	Kontrola ležajnih dosjeda upotrebom 3D mjerne ruke	59
4.2.3	Zaključak nakon izvršene kontrole ležajnih dosjeda	61
5.	ZAKLJUČAK.....	62
6.	LITERATURA	63

POPIS SLIKA

Slika 1.	Tri osnovne faze osiguranja kvalitete proizvodnje	5
Slika 2.	Djelatnosti službe kontrole kvalitete	6
Slika 3.	Poboljšanje kvalitete	7
Slika 4.	Postupci poboljšanja kvalitete.....	8
Slika 5.	Vrste tolerancija oblika i položaja	13
Slika 6.	Odstupanje od cilindričnog oblika	13
Slika 7.	Primjer označavanja teorijskih mjera	14
Slika 8.	Postavljenje graničnih linija za odstupanje od oblika	15
Slika 9.	Odstupanje oblika za kružni presjek	15
Slika 10.	Osnovna oznaka tolerancije	16
Slika 11.	Označavanje referentnog elementa.....	17
Slika 12.	Označavanje tolerancije oblika	17
Slika 13.	Označavanje tolerancije položaja.....	17
Slika 14.	Faro Gage 3D mjerna ruka	18
Slika 15.	Montaža mjerne ruke.....	19
Slika 16.	Mjerna ruka spremna za upotrebu	19
Slika 17.	Tipke koje služe za prikupljanje podataka u procesu mjerena	20
Slika 18.	Kalibracija enkodera (mjerača pomaka) mjerne ruke	20
Slika 19.	Početni prozor GAGE načina rada	21
Slika 20.	Glavne opcije programa	21
Slika 21.	Izgled zaslona u GAGE načinu rada	23
Slika 22.	Izgled zaslona u METROLOGY načinu rada	24
Slika 23.	Odabir kalibracije mjernog ticala.....	25
Slika 24.	Odabir mjernog ticala sa popisa	25

Slika 25.	Kalibracija mjernog ticala pomoću tri referentne točke	26
Slika 26.	Alati koje koristimo za mjerjenje	26
Slika 27.	Odabir „Edge to Edge“ alata	27
Slika 28.	Mjerjenje čeone površine	27
Slika 29.	Mjerjenje prvog oboda	28
Slika 30.	Mjerjenje drugog oboda	28
Slika 31.	Pregled rezultata mjerjenja	28
Slika 32.	Odabir „Hole Diameter“ alata	29
Slika 33.	Mjerjenje čeone površine	29
Slika 34.	Odabir točaka unutar prvorta	30
Slika 35.	Pregled rezultata mjerjenja	30
Slika 36.	„Features“ ladica sa naredbama za mjerjenje oblika	31
Slika 37.	2D oblici	31
Slika 38.	3D oblici	32
Slika 39.	Naredba „Cone“	32
Slika 40.	Odabir naziva konusa koji namjeravamo mjeriti	33
Slika 41.	Odabir točaka unutar konusa	33
Slika 42.	Pregled rezultata mjerjenja	34
Slika 43.	Nacrt strojnog dijela koji će se koristiti kao primjer	35
Slika 44.	Naredba „Face“	36
Slika 45.	Odabir naziva čeone površine	36
Slika 46.	Odabir točaka na čeonoj površini	37
Slika 47.	Rezultati mjerjenja čeone površine	37
Slika 48.	Naredba „2D Edge“	37
Slika 50.	Odabir točaka na obodu	38
Slika 51.	Rezultati mjerjenja oboda	39

Slika 52.	Naredba „Hole“	39
Slika 53.	Odabir naziva prvrta.....	40
Slika 54.	Odabir točaka na prvrstu.....	40
Slika 55.	Rezultati mjerenja oboda.....	40
Slika 56.	Naredba „Alignment“.....	41
Slika 57.	Opcija „Features“	41
Slika 58.	Koordinatni sustav strojnog dijela iz primjera	42
Slika 59.	Naredba „Review“.....	42
Slika 60.	Naredba „Tabular“	43
Slika 61.	Osnovni podaci mjernog izvještaja	43
Slika 62.	Pregled mjernog izvještaja	44
Slika 63.	Vratilo.....	46
Slika 64.	Vratilo među šiljcima	47
Slika 65.	Dimenzionalna kontrola vratila mikrometrom	48
Slika 66.	Kontrola radijalnih udara vratila	48
Slika 67.	Rezultati dimenzionalne kontrole i kontrole radijalnih udara	49
Slika 68.	Vratilo spremno za kontrolu.....	50
Slika 69.	Dimenzionalna kontrola promjera vratila	51
Slika 70.	Izmjereni promjeri vratila.....	51
Slika 71.	Cilindričnost vratila.....	52
Slika 72.	Cilindričnost vratila.....	53
Slika 73.	Radijalni udari vratila.....	54
Slika 74.	Hidrodinamička spojница „Voith“	55
Slika 75.	Kućište na stroju.....	56
Slika 76.	Kontrola ležajnih dosjeda na stroju	56
Slika 77.	Bazne površine za centriranje	57

Slika 78.	Mjerni protokol kontrole ležajnih dosjeda na stroju	58
Slika 79.	3D mjerna ruka prije početka kontrole ležajnih dosjeda.....	59
Slika 80.	Mjerni protokol kontrole ležajnih dosjeda upotrebom 3D mjerne ruke.....	60

1. UVOD

Pojam „kvaliteta“ se koristi na različine načine. Teško možemo pronaći jedinstvenu definiciju s kojom bi se svi složili. S pogleda kupca, kvaliteta se često povezuje sa vrijednošću, korisnošću ili cijenom. S pogleda proizvođača, kvaliteta se povezuje s oblikovanjem i izradom proizvoda, kako bi se zadovoljile potrebe potrošača. [1]

Za razliku od definicije kvalitete koju svaki pojedinac tumači na svoj način, pozitivna koncepcija kvalitete je obilježje oko kojeg se svi slažu. Svi žele imati kvalitetu, kupci je traže, odnosno, očekuju je od kupljenog proizvoda ili pružene usluge. Proizvođači je žele ugraditi kroz sve procese izrade proizvoda te tako zadobiti povjerenje kupca. [1]

S pogleda modernog pristupa kvaliteta se definira kao „zadovoljavanje ili nadmašivanje potreba kupaca“. Zadovoljstvo korisnika je relativan pojam koji se razlikuje od korisnika do korisnika. S pogleda proizvođača, razlike u kvaliteti se ne mogu tolerirati. Proizvođač mora definirati kvalitetu svojih proizvoda i usluga, i to mora biti što preciznije i konkretnije. U tijeku proizvodnje proizvođač nastoji zadovoljiti te specifikacije te ih poboljšavati u svim segmentima sustavnih procesa, a da li je u tome uspio prosudit će sami kupci. [1]

Pojam „kvaliteta“ je kroz godine poprimalo različita značenja. Većina će se složiti kako kvaliteta označava nešto dobro. Međutim, kvaliteta je danas više od dobrog proizvoda ili usluge. Ona je postala dio života i svake ljudske aktivnosti. Pojam kvalitete uključuje proizvodnju bez grešaka, kontinuirano poboljšavanje i usmjereno prema potrebama kupaca. [1]

Jedna od bitnih stavki prilikom definiranja kvalitete proizvoda ili usluge je određivanje adekvatnih kriterija i mjerila s kojima će se izraziti kvaliteta. Prilikom ugovaranja ovi kriteriji trebaju biti pokazatelji uspješnosti zahtjeva i očekivanja kupaca. Ovi kriteriji pomažu pobliže pojasniti koje su potrebe, zahtjevi i očekivanja kupaca. [1]

Ekonomski aspekt kvalitete je profit, kao najviši ekonomski cilj svake organizacije. S tim ciljem sve organizacije trebaju imati suvremen pristup kvaliteti i njenom upravljanju, ali to ima svoje ekonomsko opravdanje samo ako se povećaju prihodi i smanjuju troškovi. [1]

1.1. Utjecaji kvalitete na poslovanje radne organizacije [2]

Kvaliteta, cijena i rok isporuke proizvoda ili usluga su tri osnovna zadatka svake radne organizacije. Svaki od njih je od velike važnosti za uspješno poslovanje, osobito u uvjetima vrlo konkurentnih tržišta i borbe za proširenje tržišta, kako unutar tako i izvan granica države.

Kvaliteta se posebno ističe po prioritetu, budući da izravno utječe i na troškove te rokove isporuke, i na taj način postaje jedan od bitnih čimbenika uspješnog poslovanja. Razvoj novih proizvoda, usavršavanje postojećih, nove vrste materijala, novi tehnološki postupci obrade, specijalizacija i masovna proizvodnja, savršenije metode ispitivanja materijala i proizvoda, povećana efikasnost prodaje, nabave i procesa proizvodnje, dovode

do bogatstva i raznovrsnosti na tržištu. Na takvom tržištu plasman je osiguran samo za kvalitetne proizvode.

Utjecaj kvalitete na troškove proizvodnje odražava se preko smanjenja škarta, dorade i zastoja u toku proizvodnje, reklamacija na prodane proizvode, te povećanja efikasnosti kontroliranja pri ocjeni i ispitivanju kvalitete. Sve to izravno povećava dohodak i omogućava planirane isporuke proizvoda.

1.2 Definicija kvalitete proizvoda i usluga [2]

U proizvodnim pogonima kvaliteta se definira kao stupanj *podudarnosti* sa zahtjevima datim u tehničkoj dokumentaciji ili nekom općem standardu. Potpuna podudarnost u proizvodnji ne mora značiti kvalitetu u upotrebi, ukoliko je zahtjev krivo postavljen s obzirom na namjenu proizvoda ili želju kupca.

U novije vrijeme se na pojam kvalitete dodaje pojam *pouzdanosti* proizvoda, a to je vjerojatnost da će proizvod ili uređaj propisno funkcionirati u danim uvjetima za određeno vrijeme. Pouzdanost se ugrađuje u određeni dio ili uređaj ispravnim izborom materijala, konstrukcijom i proizvodnjom u odnosu na okolinu i opterećenja koja se u upotrebi očekuju. Visoka pouzdanost se naročito zahtjeva od uređaja kod kojih je pogreška vrlo skupa ili sudbonosna za njegovu funkciju, ili koji su inače nepristupačni za popravak i održavanje u stanju funkcioniranja. U području teorije pouzdanosti naročito se ističe industrija svemirskih brodova, posebni vojni uređaji te uređaji vezani za sigurnost ljudskih života.

Pojam pouzdanosti treba razmatrati usporedno s pojmom *podobnosti za održavanje* uređaja, tj. jednostavnosti popravka, pristupačnosti osjetljivim dijelovima, zamjenljivosti dijelova, uputama o održavanju i raspoloživosti dijelova za servis uređaja.

U novije vrijeme se pojavljuje još jedan izraz koji karakterizira valjanost proizvoda, a to je pojam *raspoloživosti* proizvoda za upotrebu. Taj pojam, uz sposobnost proizvoda da obavi svoju namjenu i trajnost, uključuje i prikladnost za efikasno održavanje, raspoloživost servisnih usluga, rezervnih dijelova i opću podobnost proizvoda za upotrebu u vremenu kada se to od njega zahtjeva.

Korisnik proizvoda nije zainteresiran za podudarnost proizvoda sa specifikacijama i optimizaciju troškova kod proizvođača. Osnovni je zahtjev korisnika nekog proizvoda da mu proizvod zadovoljava u upotrebi. On traži optimizaciju troškova u upotrebi, koja ne uključuje samo nabavnu cijenu proizvoda, već i:

- troškove održavanja,
- troškove gubitaka zbog zastoja,
- troškove za rezervne dijelove,
- troškove za održavanje zaliha dijelova, i druge troškove u upotrebi.

Ovo je osobito važno za proizvode dugotrajne upotrebe, kod kojih su troškovi eksploatacije za neke vrste suvremenih složenih proizvoda ili uređaja veći od troškova nabavke tog proizvoda.

1.3 Kvaliteta u upotrebi proizvoda [2]

Osnovni parametri kvalitete su:

1. Kvaliteta konstrukcije. To su specifikacije karakteristika kvalitete materijala, oblika, tolerancija i druge, dane u nacrtima ili standardima. One definiraju proizvod ili uslugu, a zasnivaju se na zahtjevima ili potrebama tržišta.
2. Kvaliteta podudarnosti. To je kvaliteta na razini proizvodnih pogona, koja određuje stupanj do kojega proizvodi zadovoljavaju specifikacije kvalitete iz nacrta i standarda.
3. Raspoloživost proizvoda. To je stupanj do kojeg proizvod izvršava svoju funkciju u upotrebi, u vremenu kad se to od njega zahtjeva.
Raspoloživost ovisi o:
 - pouzdanosti proizvoda, tj. vjerojatnosti rada bez zastoja,
 - podobnosti za održavanje, odnosno mogućnosti popravka uređaja,
 - opskrbi rezervnim dijelovima.
4. Servis u toku upotrebe. To je stupanj do kojeg je osiguran nadzor i servis u slučaju zakazivanja proizvoda ili uređaja u eksploataciji.

Svi navedeni elementi koji traže adekvatnu i efikasnu upotrebu proizvoda uključuju se u kvalitetu odnosno podobnost u upotrebi, pa su stoga to sve parametri općeg pojma o kvaliteti proizvoda.

1.4 Poslovi kontrole kvalitete u radnim organizacijama [2]

Osiguranje kvalitete u koncepciji integrirane kontrole kvalitete obavlja se preko čitavog niza aktivnosti:

- istraživanja potreba i zahtjeva tržišta,
- razvoja i konstrukcije proizvoda,
- pripreme za proizvodnju, nabavku opreme i ulaznih materijala za proizvodnju,
- izrade po fazama tehnološkog procesa,
- distribucije, pakiranja, uskladištenja i transporta proizvoda,
- servisa i nadzora upotrebe proizvoda.

Ovaj model za osiguranje kvalitete zahtjeva organizaciju za kvalitetu koja sadrži:

- podjelu ukupnih zadataka na logične dijelove ili poslove unutar radne organizacije,
- definiranje odgovornosti za ove poslove,
- koordinaciju svakog pojedinog posla prema ostalim poslovima na stvaranju kvalitete.

Rad na unapređivanju organizacije kvalitete ne odnosi se samo na službu kontrole kvalitete unutar radne organizacije. Djelovanje treba usmjeriti na sva mesta gdje se kvaliteta stvara, a ne samo na kontroliranje po završetku poslova, bilo u konstrukciji ili izradi proizvoda.

Većina poslova na kvaliteti se može obaviti izvan službe kontrole kvalitete, kao što su na primjer :

- ispravnost dokumentacije i pouzdanost konstrukcije proizvoda provjerava se u odjelima razvoja i konstrukcije,
- kvalitetu ulaznih materijala osiguravaju i provjeravaju dobavljači i kooperanti,
- proizvodnju kontroliraju proizvodni radnici i poslovođe, pogotovo svojim utjecajem na stvaranje preduvjeta za kvalitetnu proizvodnju,
- prodajni odjel može djelovati prema kupcima u odnosu na njihove zahtjeve, način korištenja proizvoda u eksploataciji i rješavanju reklamacija,
- kadrovski odjel planira i organizira izobrazbu o kvaliteti, po programima prilagođenim različitim skupinama učesnika iz čitave radne organizacije.

Međutim, na kvalitetu se može utjecati i negativno, na taj način da se pojedini odjeli u radnim organizacijama ograničavaju na područje svoje uže specijalnosti, zapostavljajući ostale opće ciljeve radne organizacije, među kojima je i kvaliteta.

Neki od primjera su:

- Konstrukcija propisuje preuske tolerancije ili postavlja zahtjeve kvalitete daleko od optimalnih, u cilju vlastite sigurnosti od odgovornosti za eventualne posljedice loše kvalitete, a bez obzira na troškove u proizvodnji.
- Proizvodnja se orientira prvenstveno na količinsko izvršenje i zadovoljavanje terminskih planova, koji su joj zadani od strane planske službe. Takva orientacija dovodi do pretjeranog isticanja normi radnika i forsiranja količina kroz sve faze proizvodnje, što često prouzročuje loše posljedice na kvalitetu.
- Nabavna služba nastoji što prije realizirati interne narudžbe iz najjeftinijih ponuda, ili pak prodaja želi osigurati tržište za slijedeći plan proizvodnje, bez orientacije na dugoročni plasman i proširenje prodaje.
- Ni služba kontrole kvalitete nije izuzetak. Slijepo pridržavanje nekada i nedovoljno specificiranih karakteristika kvalitete, te odlučivanje o kvaliteti samo na osnovu dobro – loše, bez istraživanja i analize uzroka, također je rezultat ograničenog shvaćanja vlastitog zadatka na osiguranju kvalitete.

U takvim situacijama uprava mora djelovati kao koordinator aktivnosti, uzimajući za osnovu svog djelovanja sve utjecajne činitelje uspješnosti: kvalitetu, rokove isporuke te troškove. Ako je politika kvalitete ispravno postavljena, te ako postoji pogodna klima za kvalitetu, onda svaki odjel u organizaciji može dati svoj doprinos kvaliteti proizvoda.

1.4.1 Definiranje kvalitete proizvoda

Definiranje optimalne kvalitete nije lak posao, stoga, kako bi nam taj posao bio olakšan, postoje tri osovne faze osiguranja kvalitete, što prikazuje slika 1.

Kad je proizvod razrađen u prototipnoj fazi, slijedi normalna proizvodnja i težište poslova u vezi s kvalitetom prebacuje se na drugu fazu, a to je ugrađivanje tražene kvalitete u proizvodu i to u vlastitim pogonima ili u pogonima dobavljača i kooperanata. Faza realizacije uključuje u sebi i sve potrebne poslove na proizvodu u toku transporta, skladištenja i njegove distribucije za upotrebu. U trećoj su fazi predviđeni poslovi nadzora, ocjene i praćenja kvalitete.



Slika 1. Tri osnovne faze osiguranja kvalitete proizvodnje

Kako bi se definirala kvaliteta novog proizvoda postoji čitav niz poslova koje treba obaviti kako bi se osigurala normalna proizvodnja.

Navedeni poslovi su:

- odluka o koncepciji i tehnologičnosti proizvoda,
- definiranje konstrukcije za nabavu materijala i poluproizvoda za izradu prototipa,
- izrada prototipa i njegovo ispitivanje u uvjetima koji su najbliži onima koji se mogu očekivati u normalnoj proizvodnji i upotrebi proizvoda,
- konstrukcija za proizvodnju i izradu nulte i pokusne serije,
- izmjene na osnovi podataka iz redovne proizvodnje i upotrebe proizvoda.

U integriranom sustavu za osiguranje kvalitete proizvoda istaknuto mjesto imaju početne faze, a to su:

- istraživanje potreba i zahtjeva tržišta,
- razvoj i konstrukcija proizvoda.

Ove dvije početne faze bitno utječu na finalnu kvalitetu nego slijedeće faze u toku proizvodnje ili upotrebe proizvoda, tim više što je proizvod složeniji.


1.5 Služba kontrole kvalitete [2]

Neovisno o fazi u kojoj se nalazi služba kontrole kvalitete, mogu se izdvojiti neke osnovne dužnosti kontrolora ili službe kontrole, koje služe kao smjernice pri unapređivanju i poboljšanju rada kontrolora i organizacije službe kontrole kvalitete.

Te osnovne dužnosti su:

- osigurati da loši proizvodi ne prelaze na slijedeće faze izrade ili kupcu,
- skupljati podatke, informirati o kvaliteti i ukazivati na kronično slaba mjesta u procesu,
- koordinirati djelovanje ostalih službi i pogona radne organizacije na poduzimanju korekcijskih mjera za postizanje tražene kvalitete.

Prema tome, poslovi službe kontrole kvalitete se mogu podijeliti u tri skupine poslova, što prikazuje slika 2.

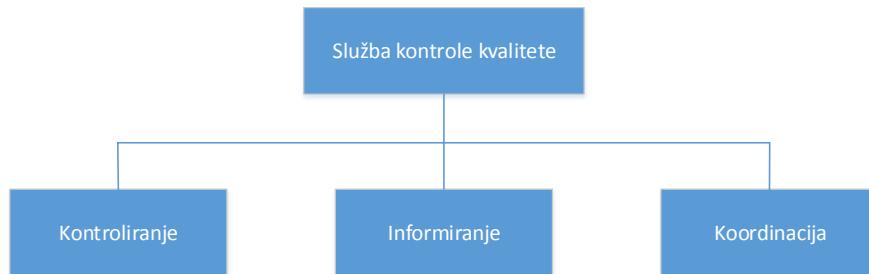

Slika 2. Djelatnosti službe kontrole kvalitete

1.6 Organizacija službe kontrole kvalitete [2]

U tipičnoj organizaciji službe kontrole kvalitete postoje mjesta kontrole u određenim fazama procesa. Elementarna podjela rada u kontroli se odnosi na:

- ulaznu kontrolu,
- međufaznu kontrolu,
- završnu kontrolu.

Upotrebljene metode i poslovi kontrole razlikuju se na preuzimanju u ulaznoj i završnoj kontroli, a pogotovo na kontroli u toku proizvodnje dijelova ili sastava u sklopove. Pri tome se od kontrolora zahtjeva i znatan stupanj tehnološkog znanja s područja koje pokriva, da bi mogao djelotvornije koordinirati poslove na osiguranju preduvjeta i preventivi za kvalitetu.


Kod većih radnih organizacija u organizaciji službe za kontrolu kvalitete pridodaju se i posebni odjeli, kao što su:

- laboratorij za kemijska, mehanička, električna i druga ispitivanja,
- finomjerna kontrola, za precizna i složenija mjerena dužina,
- kontrola mjerila, za periodičnu provjeru i baždarenje mjernih pribora i alata.

1.7 Poboljšanje kvalitete [1]

Radne organizacije bi trebale težiti poboljšavanju kvalitete, što bi značilo zadovoljavanje potreba korisnika. To je jedini ispravni način koji vodi zadovoljstvu svih zainteresiranih strana u proizvodnom lancu (radnici, vlasnici, banke, dobavljači).

Uvijek postoji bolji proizvod, metoda, postupak, proces, pristup, itd. Ljudski je težiti boljem, većem, kvalitetnijem, produktivnijem, ekonomičnijem. Radne organizacije trebaju stalno poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom upotrebom politike kvalitete, ciljeva kvalitete, rezultata audit-a, analize podataka, korektivnih i preventivnih akcija i pregleda sustava od strane najviše uprave, kako prikazuje slika 3.

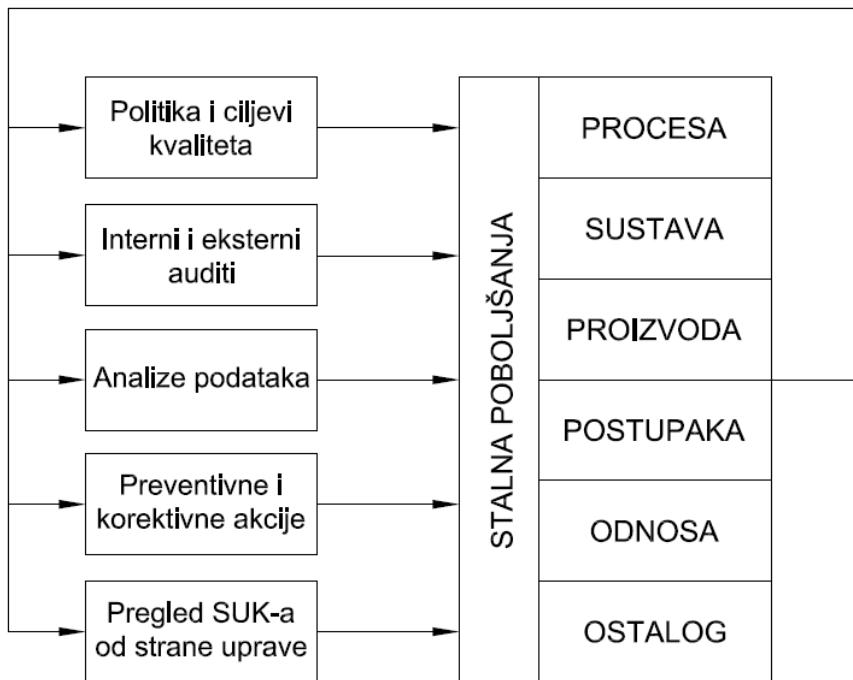

Slika 3. Poboljšanje kvalitete

Stalnom poboljšanju moramo težiti zbog:

- kupaca,
- konkurenциje.

Potrebe kupaca se stalno mijenjaju. Ono što se danas lako proda, već sutra može doživjeti potpuni ili djelomični slom. Do toga dovode promjene na tržištu koje imaju svoje zakonitosti. Zbog toga organizacija mora pratiti i predviđati zahteve kupaca.

Jedan od razloga zbog kojeg stalno poboljšanje mora biti prioritet je prisutnost konkurenциje na slobodnom tržištu. Ukoliko organizacija prepusti inicijativu konkurenциji brzo će shvatiti svoju grešku koju će zbog toga teško ispraviti. Zato se konkurenca prati, i ukoliko se ne teži napretku, konkurenca će brzo iskoristiti svoju priliku.


Odluka o poboljšanju se donosi na osnovu informacija koje se dobiju:

- prilikom validacije procesa i proizvoda,
- prilikom raznih vrsta ispitivanja i mjerjenja,
- provedbom samoprocjena,
- provedbom internih i eksternih audita,
- provedbom ocjena kvalitete sustava uprave,
- na osnovu iskazanih zahtjeva od strane zainteresiranih strana,
- na osnovu iskustva zaposlenika u organizaciji,
- iz finansijskih analiza,
- iz podataka o karakteristikama proizvoda,
- iz podataka o izvršenim servisim i reklamacijama.

Bit poboljšanja je u proučavanju svakodnevnih poslova, s ciljem postupnog pronalaženja načina za bolje, lakše i ekonomičnije obavljanje posla. Važnost ovog postupka je u osiguranju napretka u industriji.

Za rad na poboljšanju i pronalaženju novih metoda u proizvodnim procesima treba predvidjeti slijedeće postupke, koje prikazuje slika 4:

- Uočavanje kritičnih mesta ili problema
- Analiza problema
- Proučavanje
- Izrada novog rješenja
- Primjena i praćenje novog rješenja

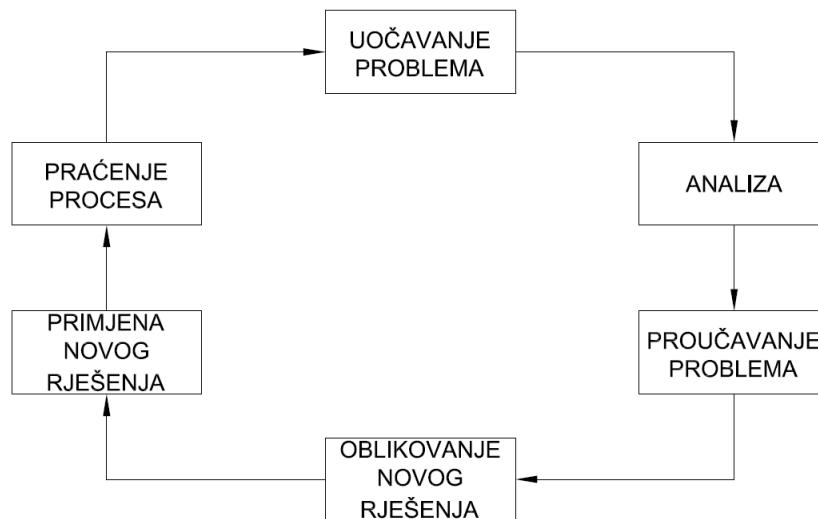

Slika 4. Postupci poboljšanja kvalitete

Uočavanje i izbor problema koji će se rješavati su vrlo važna faza u poboljšanju procesa. Za svaku odluku o poboljšanju procesa je važno znati koliko košta, te koliko će se daleko ići u poboljšanje. U svakom proizvodnom procesu ima mnogo problema koji zahtijevaju rješavanje na ispravan način.

Pozornost treba обратити на:

- uska grla u proizvodnji koja ometaju normalan tijek rada,
- mesta gdje se često događaju nezgode na radu,
- poslove kod kojih ima gubitaka u materijalu,
- poslove koji zahtijevaju povećane napore radnika,
- mesta gdje se pojavljuju veliki škartovi,
- nepravilan razmještaj strojeva,
- nepravilan razmještaj radnih mesta,
- poslove gdje se javljaju veliki gubici energije i potrošnog materijala.

Kada je problem uočen treba ga detaljno definirati. Prije svega se treba odrediti slijedeće:

- cilj koji se želi postići poboljšanjem,
- tko će raditi na poboljšanju,
- granice (vremenske i prostorne) gdje će poboljšanje provoditi,
- koja su ograničenja.

U svrhu analize problema, posao koji se želi poboljšati potrebno je razbiti na sastavne dijelove, odnosno na niže cjeline ili operacije. Na taj se način može uspješno izvršiti analiza. Analizom problema mora se snimiti postojeće stanje jer je to polazna osnova za daljnji rad na poboljšanju procesa. Moramo znati kakvo je trenutno stanje da bi ga na kraju mogli usporediti s konačnim.

Pri proučavanju problema prvo treba ispitati zašto se promatrana operacija uopće radi. Nakon toga se postavlja pitanje zašto su seve te operacije ili obrade detalja potrebne. Ukoliko se pronađe da je neki dio operacije ili operacija nepotrebna, onda su nepotrebni i detalji povezani s njom.

Za postupak ispitivanja procesa postoji utvrđena shema pitanja. Pored navedenog zašto, ona se sastoji još i od pitanja:

- što?
- gdje?
- kada?
- tko?
- kako?
- s čim?

Potpunije:

- Što se radi? Zašto se uopće radi? Što bi se drugo moglo raditi s istim rezultatom?
- Gdje se radi? Zašto se baš tu radi? Gdje bi se na drugom mjestu moglo bolje uraditi?
- Kad se to radi? U koje vrijeme bi se moglo uraditi?
- Tko radi taj posao? Zašto baš ta osoba? Tko bi drugi mogao raditi bolje taj posao?
- Kako se radi? Zašto se radi baš na taj način? Postoji li neki suvremeniji tehnološki postupak za izvršenje konkretnog posla?
- Sa čime se radi? Zašto baš taj alat ili pomagalo? Postoje li neki drugi uređaji, pomagala, naprave ili alati s kojima bi se operacija mogla izvršiti jednostavnije, brže i bolje?

Pravilno proučavanje samo po sebi iznosi sve nedostatke i odmah dovodi do mogućih rješenja. Ono predstavlja osnovu na kojoj treba razviti ili izgraditi novi proces rada.

Osnova izgradnje novog procesa rada su odgovori na 6 osnovnih pitanja. Zato je potrebno pažljivo pregledati svako pitanje i odgovor.

Primjenom jednog od temeljnih pitanja (zašto, gdje, kada, tko, kako, s čim) dolazi se do rezultata koji može biti jedan od 4 osnovna slučaja mogućeg poboljšanja rada:

- Eliminacija,
- Kombinacija,
- Promjena redoslijeda,
- Pojednostavljenje ili skraćivanje operacije.

Nakon uočavanja nekoliko varijanti rješenja, potrebno je izvršiti optimizaciju te od nekoliko varijanti izabrati onu koja daje optimalne rezultate u odnosu na odabранe kriterije i mjerila.

Na primjenu novog postupka može se ići ukoliko je prijedlog prihvativ nadležnim rukovoditeljima i ako je odobrena njegova implementacija. Ukoliko je moguće, potrebno je izvršiti barem jednu probu s novim postupcima, što znači da treba izvršiti verifikaciju i validaciju novih postupaka.

1.8 Statističke metode kao jedan od pristupa menadžmentu kvalitete [1]

Postoje tri pristupa upravljanju kvalitetom, a to su:

1. Kontrola ukupne kvalitete
2. Upravljanje ukupnom kvalitetom
3. Statistička kontrola kvalitete

Kontrola ukupne kvalitete se definira kao stanje u organizaciji gdje je kontrolom obuhvaćena većina glavnih procesa uljučenih u realizaciju određenog proizvoda ili pružanja određene usluge.

Upravljanje ukupnom kvalitetom se definira kao sustav poboljšanja, povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja, a temelji se na konceptu stalnog unapređenja procesa, na trajnoj kvaliteti i timskom radu.

Statistička metoda kvalitete se definira kao primjena statističkih metoda i tehnika u kontroli kvalitete.

Zajedničko svim pristupima je da se u središte razmatranja stavlju potrošači, te se koncentriraju na organizaciju kao sustav. Upotreba suvremenih metoda zahtjeva napore za praktičnu primjenu. Temeljni principi na kojima počiva eksploracija ovih metoda kvalitete su:

- prednost preventive nad korektivom,
- primjena znanstvenih principa,
- potenciranje timskog rada.

Statistička metodologija je našla primjenu u organizacijama zahvaljujući i razvoju kontrole kvalitete. Prve primjene su se odnosile na kontrolu gotovih proizvoda, poluproizvoda, ulaznog materijala, a metoda koja je korištena je bila metoda uzorka. Pomoću analize uzorka donosili su se zaključci o prihvativosti svih proizvoda, poluproizvoda ili komponenata.

Druga faza razvoja statističkih metoda započinje primjenom u kontroli kvalitete poslovnih procesa. Temeljni statistički instrumenti upotrebљeni u te svrhe su kontrolne karte. Putem kontrolnih karata kontrola kvalitete nije bila ograničena samo na proizvode i završnu fazu proizvodnje, nego i na faze koje prethode proizvodnji, na kontrolu poslovnog procesa, te smanjenje varijabilnosti poslovnih procesa, a u svrhu dobivanja proizvoda koji odgovara postavljenim zahtjevima.

Treća razvojna faza smatra se masovna primjena statističkih metoda u svim segmentima poslovanja u jednoj organizaciji.

Za uspješnu primjenu statističkih metoda u svim procesima poslovne organizacije potrebna je potpuna predanost kvaliteti, koja mora započeti sa vrhovnom upravom i obuhvatiti sve rukovodeće strukture.

2. TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA

Pri projektiranju strojnog dijela određenog oblikom i dimenzijama treba imati u vidu da se potpuna točnost zamišljenih (nominalnih) mjera pri proizvodnji tog dijela neće moći postići. [3]

Na točnost ostvarenih mjera utječu mnogi faktori a među značajnijima su sposobnost proizvodnog stroja i alata, stručna spremna radnika te njegovo trenutno raspoloženje, kao i točnost mjernih instrumenata. [3]

Zbog ovih navedenih faktora nije moguće izraditi dva strojna dijela potpuno istih dimenzija jer postignute mjere uvijek odstupaju od nazivnih. Zahtjevati vrhunsku točnost, kad bi svi ekvivalentni proizvodi imali apsolutno točne dimenzije, bilo bi ekonomski neopravdano jer bi takav zahtjev doveo do značajnog poskupljenja proizvodnje. [3]

Zbog toga konstruktor mora propisati najveću i najmanju vrijednost mjere koju izradak još uvijek može imati, a da se pri tome ne poremeti njegova funkcionalnost ili zamjenjivost unutar određenog radnog sklopa. Razlika između najveće i najmanje dopuštene mjere je širina tolerancijskog polja, odnosno tolerancija. Svaka mjera izvedena unutar funkcijom stroja odabranog tolerancijskog polja je dobra mjera. [3]


Kada se govori o tolerancijama obično se misli na toleranciju dužinskih mjera. Međutim, treba znati da su strojni dijelovi uvijek sastavljeni od različitih geometrijskih oblika (dužina, kružnica, ravna ploha, valjak, konus, sfera i sl.) i da ti oblici stoje jedan prema drugome uvijek u određenom položaju (paralelan, okomit, simetričan, koaksijalan, pod kutem i sl.). [3]

Sasvim je sigurno da nije moguće proizvoditi dijelove idealnog geometrijskog oblika niti ih je moguće postaviti u idealan geometrijski položaj. S obzirom na to, da bi se zadržala funkcionalna ispravnost nekog stroja, potrebno je da svi dijelovi koji ga sačinjavaju budu ne samo po mjerama već i po obliku i međusobnom položaju izvedeni unutar određenih tolerancija. Zbog toga uvodimo tolerancije oblika i položaja kao granične vrijednosti dozvoljenih odstupanja geometrijski idealnog oblika ili idealnog položaja. [3]

Tolerancije oblika i položaja se zadaju samo onda kada su od važnosti za ispravno funkcioniranje nekog stroja. Prema tome, na nacrtima (npr. kod vratila i zupčanika kad su izrađeni iz jednog komada) nije potrebno svim ploham propisati dozvoljena odstupanja oblika i položaja, već samo onim koje obavljaju određenu funkciju. Kod navedenog vratila su to plohe koje se koriste za kontrolu točnosti rotacija radnih promjera zupčanika (radijalno bacanje). [3]

S obzirom da svako propisivanje dozvoljenih odstupanja od oblika ili položaja zahtjeva dodatnu kontrolu točnosti na izvedenom predmetu, te prema tome dodatna kontrola poskupljuje proizvod, zbog ekonomičnosti proizvodnje treba usvojiti raniji prijedlog propisivanja tolerancija oblika i položaje samo kad je to zbog funkcionalnosti potrebno. [3]

Što se sve podrazumijeva pod tolerancijom oblika i položaja prikazuje nam slika 5. Pored naziva osobine koja se tolerira (npr. pravocrtnost) unešen je i pripadajući simbol. [3]

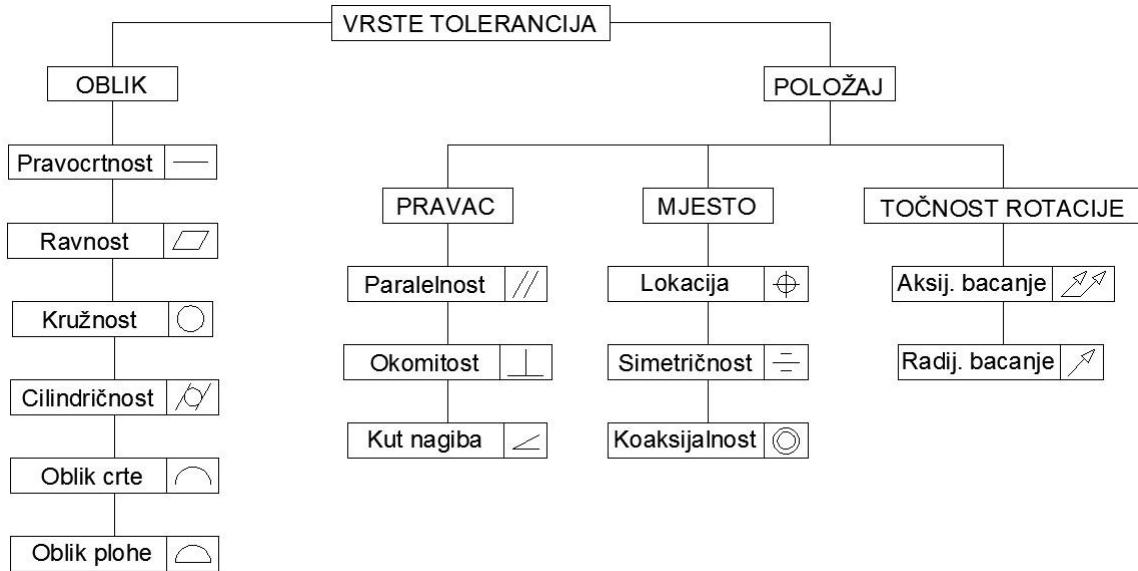


Slika 5. Vrste tolerancija oblika i položaja [4]

Zona tolerancije je zona u kojoj moraju ležati sve točke jednog geometrijskog elementa (točka, linija, površina, središnja ravnina). U zavisnosti od tolerancije oblika i položaja i njene oznake na crtežu, zona tolerancije može biti:

- površina obuhvaćena krugom,
- površina između dva koncentrična kruga,
- površina između dvije paralelne linije,
- prostor obuhvaćen kugлом,
- prostor obuhvaćen cilindrom,
- prostor između dvije paralelne ravnine,
- prostor obuhvaćen kvadrom. [4]

Tolerancija oblika ograničava odstupanja jednog elementa od njegovog geometrijski idealnog oblika. One određuju zonu tolerancije u kojoj promatrani element mora ležati i u kojoj smije imati proizvoljan oblik. Slika 6 prikazuje odstupanje oblika prema geometrijski idealnom obliku. [4]

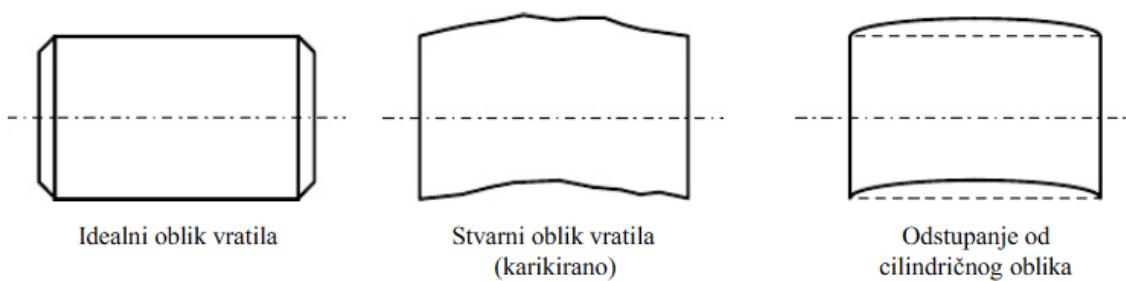


Slika 6. Odstupanje od cilindričnog oblika [4]

Tolerancije položaja obuhvaćaju tolerancije pravca, mjesta ili točnosti okretanja. One ograničavaju dozvoljena odstupanja od geometrijski idealnog položaja dvaju ili više elemenata u odnosu jedan prema drugom, od kojih je jedan utvrđen kao referentni element.

Ako je potrebno, može se odrediti i više referentnih elemenata (npr. ležajni rukavci osovine). Tolerancija položaja za jedan geometrijski element određuje zonu tolerancije u kojoj taj element mora ležati i ako nije zadana tolerancija oblika, može imati proizvoljan oblik. [4]

Referentni elementi su polazna baza za funkciju i izradu dijela kod primjene tolerancije položaja. Referentni element treba biti najmanje tako točnog oblika kao zahtjevana tolerancija položaja toleriranog elementa. Po potrebi treba propisati toleranciju oblika. Odstupanje oblika referentnog elementa treba odrediti prema "uvjetu minimum". [4]


Teorijske mjere su one mjere koje su potrebne kao podatak za geometrijski idealan položaj tolerancijske zone nagiba, lokacija i često za tolerancije oblika površina i pravocrtnosti. Za ove mjere ne vrijede tolerancije slobodnih mjer. Dozvoljena odstupanja izrađenog komada ograničena su upisanim tolerancijama oblika i položaja. Ove mjere se okružuju tankom crtom u obliku pravokutnika. Primjer takvog označavanja prikazuje slika 7. [4]

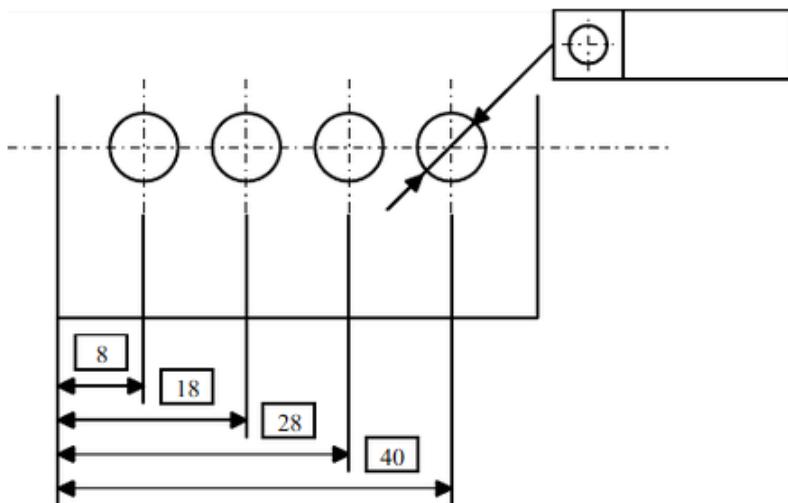

Slika 7. Primjer označavanja teorijskih mjer [4]


Mjera uvjet maksimuma dopušta da se jedna toleracija oblika i položaja naznačena na crtežu prekorači, i to za iznos razlike između mjerne zahvata i mjerne maksimum materijala. To je ona granična mjera koja daje maksimum materijala izrađenog dijela. Prema tome, to je najveća mjera osovine, odnosno najmanja mjera prvrta. [4]

Mjera uvjet minumuma je ona granična mjera koja daje minimum materijala izrađenog dijela. To je najmanja mjera osovine i najveća mjera prvrta. Pri mjerenu odstupanja od oblika, granične linije i površine moraju biti tako postavljene prema stvarnom obliku, da se dobije najmanje odstupanje. Ako se o ovome ne vodi računa, onda dolazi do većih odstupanja, što dovodi do pogrešnih rezultata mjerjenja, kako prikazuje slika 8. [4]

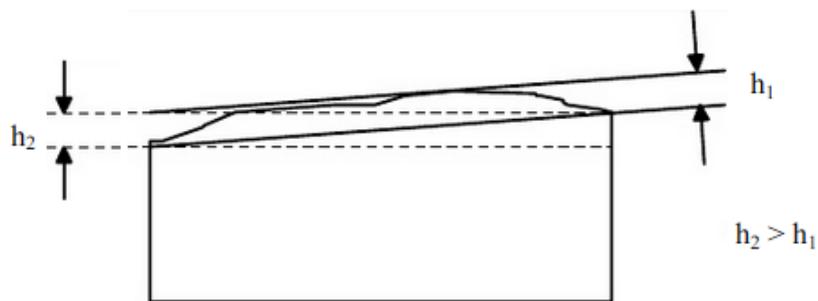

Slika 8. Postavljenje graničnih linija za odstupanje od oblika [4]

Pri mjerenu odstupanja od položaja vrijedi uvjet minimuma za referentni element. Ako je referentni element os, izrađeni komad treba izravnati prema cilindru koji referentnu os obuhvaća s najmanjim mogućim polumjerom tog cilindra, kao što prikazuje slika 9. Ako je referentni element jedna ravna površina, izrađeni komad treba izravnati prema paralelnim ravninama koje referentnu ravninu obuhvaćaju s najmanjim mogućim razmakom između tih ravnina. [4]

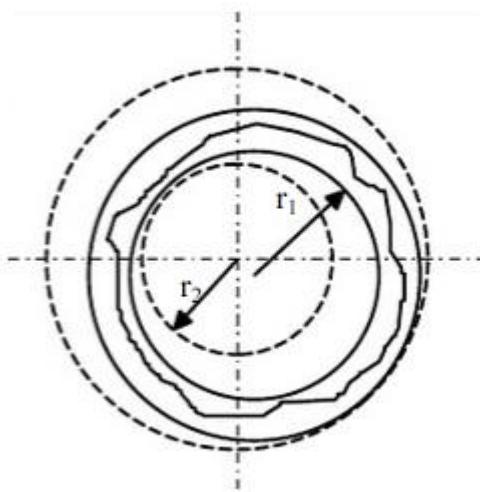

Slika 9. Odstupanje oblika za kružni presjek [4]

Odstupanja oblika mogu biti:

- odstupanje od pravca (nepravost),
- odstupanje od ravnine (neravnost),
- odstupanje od kruga (nekružnost),
- odstupanje od cilindra (necilindričnost),
- odstupanje od oblika bilo kojeg profila,
- odstupanje oblika od bilo koje površine. [4]

Odstupanje od pravca je definirano cilindrom unutar kojeg se moraju nalaziti sve točke tolerirane linije. [4]

Dozvoljeno odstupanje od ravnine je definirano prostorom između dvije paralelne ravnine, između kojih se moraju nalaziti sve točke tolerirane površine. [4]

Dozvoljeno odstupanje od kruga je definirano površinom između dva koncentrična kruga u istoj ravnini. Linija profila elementa ne smije nijednom točkom izlaziti izvan tog kružnog prstena. [4]

Dozvoljeno odstupanje od cilindra je definirano prostorom između dva koaksijalna cilindra. Površina omotača elementa ne smije nijednom točkom izlaziti izvan prostora između tih cilindara. [4]

Dozvoljeno odstupanje od oblika bilo kojeg profila je definirano površinom između dvije ovojnica krugova čiji centri leže na liniji koja ima zahtijevani geometrijski oblik. [4]

Dozvoljeno odstupanje od oblika bilo koje površine je definirano prostorom između dvije ovojnice kugli čiji centri leže na površini koja ima zahtijevani geometrijski oblik. [4]

Odstupanja položaja mogu biti: [4]

1. Po pravcu:

- odstupanje paralelnosti,
- odstupanje okomitosti,
- odstupanje kuta nagiba.


2. Po mjestu:

- odstupanje lokacije pojedinih osi i površina,
- odstupanje centričnosti i aksijalnosti,
- odstupanje simetričnosti.

3. Po točnosti rotacije:

- aksijalni udari (aksijalna izbočenost rotacije),
- radijalni udari (radijalna izbočenost rotacije). [4]

Na crtežu se tolerancija unosi u slijedećem osnovnom obliku, kao što prikazuje slika 10. [4]

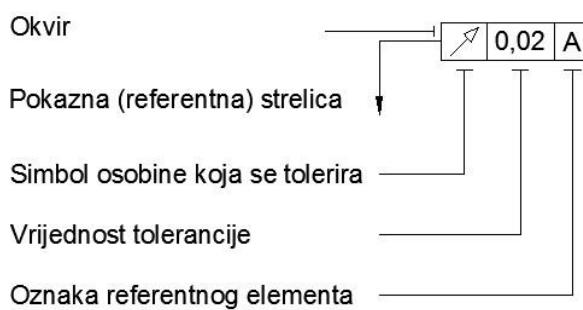

Slika 10. Osnovna oznaka tolerancije [4]

Pokazna strelica pokazuje na koji se element proizvoda (plohu, os) tolerancija odnosi. Crta se na kraju pokazne linije povučene okomito na tolerirani element i oslanja se na njega. Pokazna linija se u pravilu crta s lijeve strane okvira, ali se po potrebi može i na desnoj. [4]


U strojarskim konstrukcijama se najčešće primjenjuju tolerancije koje se odnose na:

- ravnost,
- cilindričnost ploha,
- paralelnost osi ili ploha,
- okomitost osi ili ploha,
- koncentričnost ili koaksijalnost osi cilindričnih površina,
- radikalni i aksijalni udari. [4]

Druge se tolerancije rjeđe nalaze u primjeni. [4]

Oznaka referentnog elementa (A) odnosi se na odabrani referentni element prema kojem se tolerirani element položajno uspoređuje. Taj se referentni element (npr. ploha na koju se montira ležaj) odabire kao polazna baza za toleriranje ostalih elemenata istog proizvoda. Kao referentni element obično se odabire onaj element koji i pri funkciji (ili izradi) proizvoda služi kao baza. Odabrani element mora biti dovoljno točan, stoga mu se najčešće zbog povećanja točnosti, propisuje i tolerancija oblika. [3]

Referentni element se označava referentnim trokutom i slovom, kao što prikazuje slika 11.

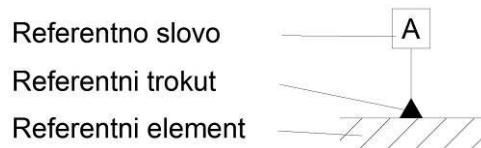


Slika 11. Označavanje referentnog elementa [4]

U osnovnom obliku tolerancije, referentno slovo (A) se pojavljuje samo kod tolerancije položaja. [4]

Kod tolerancija oblika se crta pravokutnik sa samo dva polja, kao što prikazuje slika 12, dok se kod tolerancija položaja pojavljuje i slovna oznaka odabranog referentnog elementa prema kojemu se ta osobina uspoređuje, kao što prikazuje slika 13. [3]



 Slika 12. Označavanje tolerancije oblika



Slika 13. Označavanje tolerancije položaja

3. FARO GAGE 3D MJERNA RUKA [5]

U današnje vrijeme, kada su zahtjevi za povećanjem kvalitete proizvoda od velike važnosti, korištenje 3D prijenosnih mjernih uređaja je gotovo neizbjježno. Prednosti takvih uređaja su velike naspram konvencionalnih mjernih metoda.

Prednosti 3D prijenosnih mjernih uređaja:

1. Nije potreban prijevoz velikih dijelova do radionice kako bi se moglo izvršiti mjerjenje
2. Kraće vrijeme kontrole
3. Jednostavno mjerjenje kompleksnih dijelova kao što su npr. lopatice turbine


Međutim, potrebno je naglasiti da pri korištenju 3D prijenosnih mjernih uređaja ne postoje kompromisi koji se odnose na smanjenu točnost mjerjenja u odnosu na konvencionalne mjerne metode. Sa time dolazi povećanje kvalitete, smanjenje troškova te povećanje učinkovitosti. 3D mjerena koja se inače provode na koordinatnim mjernim uređajima povećavaju troškove i vremena mjerena, kao i ručni alati za mjerjenje. Korištenjem Faro Gage 3D mjerne ruke, možemo automatski izrađivati mjerne izvještaje, te na taj način skratiti vrijeme mjerena.



Slika 14. Faro Gage 3D mjerna ruka [4]


3.1 Postavljanje mjerne ruke

Pri korištenju mjerne ruke, potrebno ju je montirati u vertikalni položaj, kao što prikazuje slika 15. Prvo postavimo temeljnu ploču mjerne ruke na stabilno mjesto, te zatim na nju pričvrstimo mjernu ruku pomoću navoja.

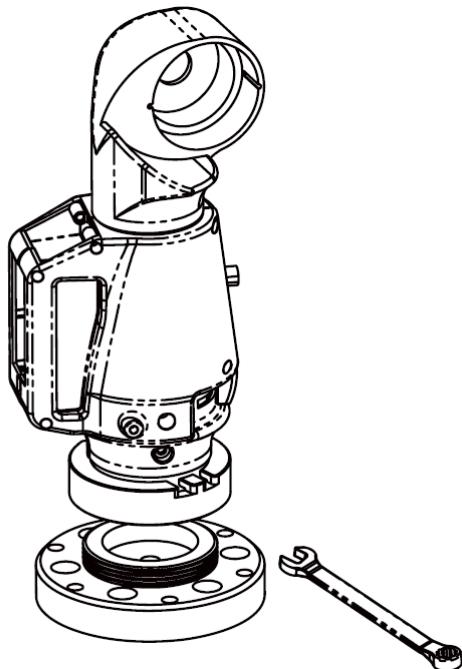

Slika 15. Montaža mjerne ruke [4]

Nakon što smo mjernu ruku smontirali povezujemo je sa računalom pomoću USB kabela, kao što prikazuje slika 16.

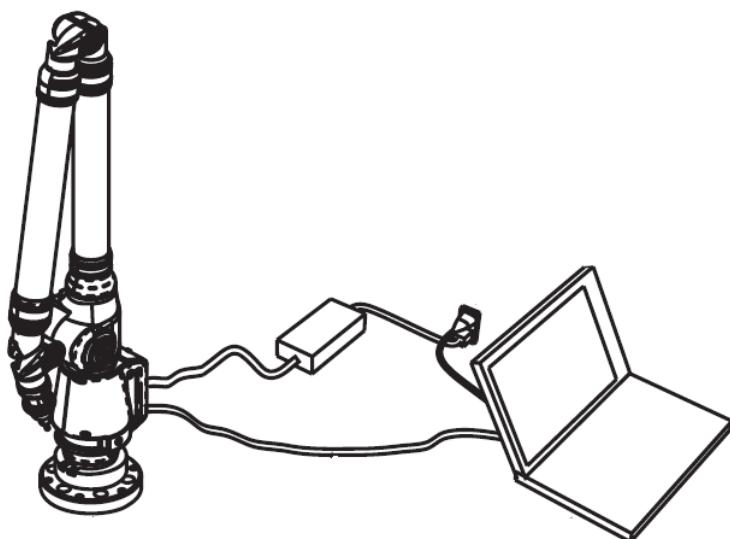


Slika 16. Mjerna ruka spremna za upotrebu [4]

Na Faro Gage mjernoj ruci postoje dvije tipke, kao što prikazuje slika 17., od kojih zelena služi za prikupljanje podataka, dok crvena služi za prihvatanje podataka.



Slika 17. Tipke koje služe za prikupljanje podataka u procesu mjerjenja [4]

Također, prije početka mjerjenja potrebno je napraviti kalibraciju enkodera (mjerača pomaka) mjerne ruke, kao što prikazuje slika 18. Svaki od šest enkodera mjerne ruke mora biti kalibriran prije početka mjerjenja. Enkoderi se kalibriraju pomicanjem u različitim smjerovima.

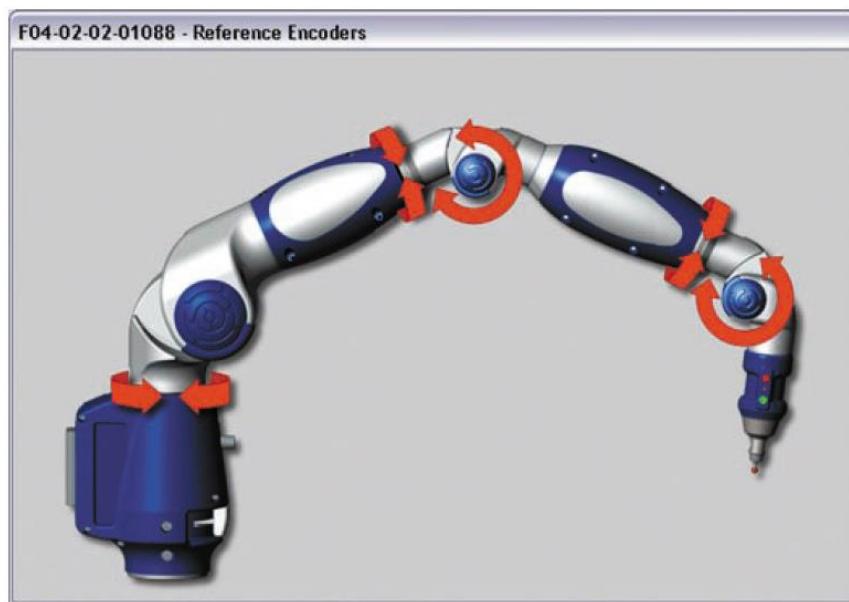

Slika 18. Kalibracija enkodera (mjerača pomaka) mjerne ruke [4]

3.2 Programski paket


Faro Gage programski paket v1.5 može raditi u dva različita načina rada . To su GAGE i METROLOGY način rada. GAGE način rada je namjenjen za brza mjerjenja jednostavnih dijelova, dok je METROLOGY način rada namjenjen mjerenu većih i kompleksnijih dijelova. U METROLOGY načinu rada možemo izrađivati, koristiti i

spremati alata koje koristimo pri mjerenuju, kao i spremati te izlistavati podatke za određeni strojni dio koji smo mjerili. Na samom početku mjernja, nakon što smo pripremili mjerne ruke za mjerenuje, ulazimo u Faro Gage program, gdje odabiremo između GAGE ili METROLOGY načina rada, kao što prikazuje slika 19.



Slika 19. Početni prozor GAGE načina rada

Nadalje će biti objasnjenje glavne opcije programa koje su označene sa brojevima, koje prikazuje slika 20.

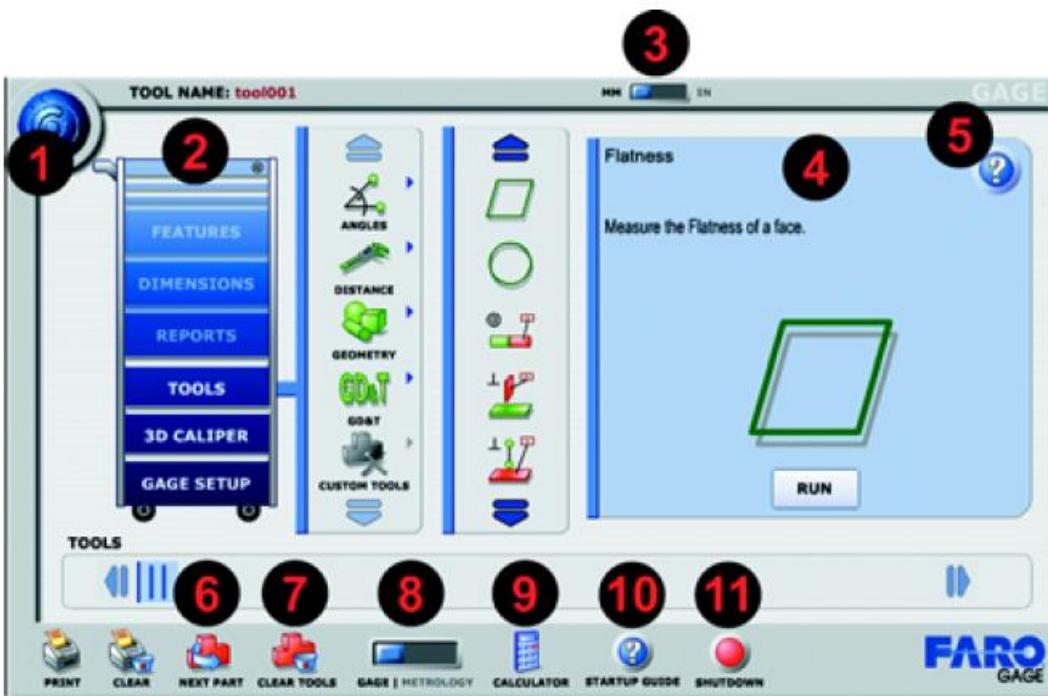

Slika 20. Glavne opcije programa

1. Tipka koja nam prikazuje aktualnu veziju software-a
2. Toolbox
 - Svaka „ladica“ toolbox-a (kutija alata) sadrži specifične opcije koje koristimo pri mjerenu
3. MM/IN
 - Odabir mjernih jedinica između milimetara i inča
4. Prozor u kojem je prikazana i objašnjena određena opcija koju koristimo pri mjerenu
5. HELP tipka
 - Koristimo je za upute o korištenju bilo koje odabrane opcije
6. NEXT PART tipka
 - Odabir popisa alata za mjerjenje
7. CLEAR TOOLS tipka
 - Brisanje svih alata za mjerjenje sa popisa
8. GAGE/METROLOGY tipka
 - Odabir između GAGE i METROLOGY načina rada
9. Calculator
 - Odabir kalkulatora
10. QUICK START GUIDE
 - Odabir priručnika za korištenje programa
11. SHUTDOWN
 - Gašenje programa

3.2.1 Izgled zaslona u GAGE načinu rada

Slika 21 prikazuje izgled zaslona u GAGE načinu rada.



Slika 21. Izgled zaslona u GAGE načinu rada

1. Tools List
 - Ikona svakog alata kojeg koristimo biti će prikazana u ovom dijelu prozora
2. PRINT tipka
 - Odabiremo ispis mjernog izvještaja
3. CLEAR tipka
 - Brisanje prethodnih izmjerениh rezultata

3.2.2 Izgled zaslona u METROLOGY načinu rada

Slika 22 prikazuje izgled zaslona u METROLOGY načinu rada.



Slika 22. Izgled zaslona u METROLOGY načinu rada

1. Features List

- Ikona svake značajke koje koristimo će biti prikazana u ovom dijelu prozora [4]

2. Alignment Tool

- Ovaj alat kreira koordinatni sustav iz prethodnog mjerena [4]

3. Dimensions List

- Ikona svake dimenzije koje koristimo će biti prikazana u ovom dijelu prozora [4]

4. MEASURE/EDIT tipka

- Odabir između mjerena i uređivanja [4]

3.2.3 Kalibracija mjernog ticala


Faro Gage mjerna ruka prikuplja podatke pomoću ticala na kraju mjerne ruke. Kada je mjerno ticalo pričvršćeno na mjernu ruku, pozicija vrha mjernog ticala mora biti definirana u odnosu na koordinatni sustav mjerne ruke prije mjerena, stoga je potrebna njegova kalibracija. [4]

Kalibracija mjernog ticala će biti izvršena pomoću etalona za kalibraciju. U programu ulazimo u „Gage Setup“, odabiremo „Probe Calibration“ te nadalje tipku „Run“, kao što prikazuje slika 23.




Slika 23. Odabir kalibracije mjernog ticala

Nakon toga, sa popisa odabiremo mjerno ticalo koje ćemo koristiti i koje namjeravamo kalibrirati, kao što prikazuje slika 24.

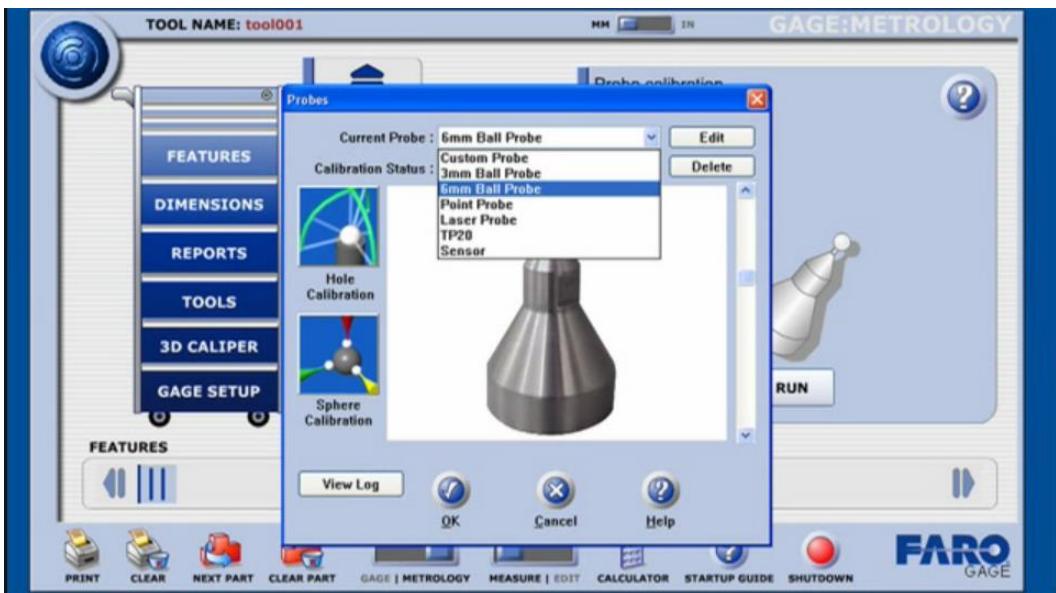

Slika 24. Odabir mjernog ticala sa popisa

Odabirom naredbe „Hole Calibration“ pokrećemo upute programa za kalibraciju mjernog ticala, kao što prikazuje slika 25.

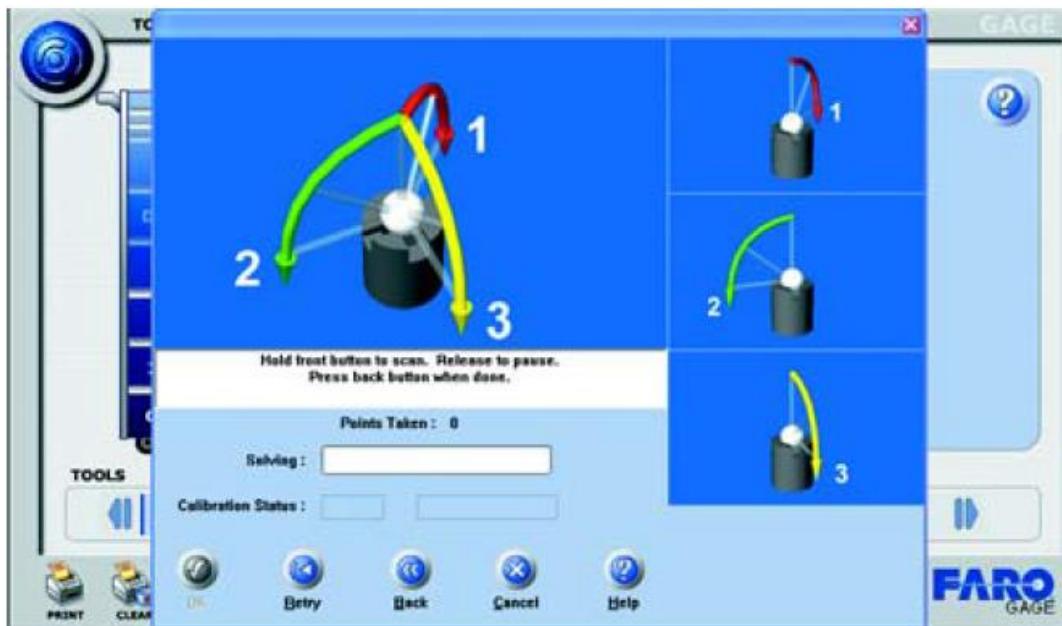

Slika 25. Kalibracija mjernog ticala pomoću tri referentne točke

Kalibraciju mjernog ticala ćemo izvršiti na taj način da pratimo upute programa te koje nude kalibraciju pomoću tri referente točke, kao što prikazuje slika 25. Kada je kalibracija završena program će nas o tome obavijestiti. Ukoliko mjerno ticalo nije prošlo kalibraciju, postupak se mora ponoviti. [4]

3.2.4 Osnovna mjerjenja u GAGE načinu rada

Faro Gage „Tools Drawer“ (ladica alata) sadrži sve potrebne naredbe za brzo mjerjenje udaljenosti, kuteva ili geometrijskih veličina nekog strojnog dijela. Naredbe su organizirane unutar skupina ANGLES, DISTANCE, GD&T i CUSTOM TOOLS, kako prikazuje slika 26. [4]



Slika 26. Alati koje koristimo za mjerjenje

Opis alata koje prikazuje slika 26:

1. Angles (kutevi) – mjerjenje kuteva na nekog strojnog dijela
2. Distance (udaljenost) – mjerjenje udaljenost na nekom strojnom dijelu
3. Geometry (geometrija) – mjerjenje geometrijskih oblika kao što su površine, pravci, kugle itd.
4. GD&T (tolerancije položaja i oblika) – mjerjenje nekog strojnog dijela korištenjem opcije tolerancija položaja i oblika
5. Custom Tools – spremanje i pokretanje alata


Mjerjenje kuteva

Kako bi izmjerili kut između dva oboda nekog strojnog dijela odabiremo „Edge to Edge“ alat iz grupe „Angles“, kako prikazuje slika 27.



Slika 27. Odabir „Edge to Edge“ alata


Nakon toga krećemo sa mjeranjem čone površine, povezane sa dva oboda, između kojih ćemo izmjeriti kut, kao što prikazuje slika 28. S obzirom da nam program nam nudi upute na koji način izvršiti mjerjenje, to nam dosta ubrzava sam posao mjerjenja.

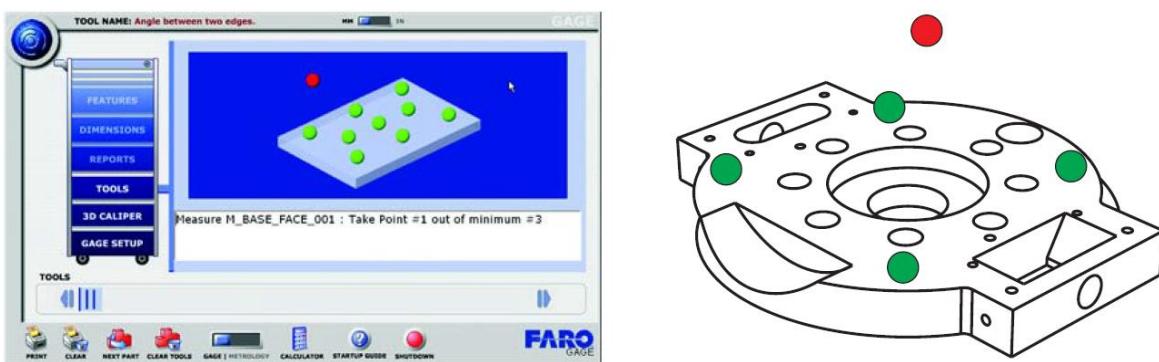

Slika 28. Mjerjenje čone površine


Potrebno je odabrati 3 ili više točaka na površini, kao što prikazuje slika 28. Kako bi prekinuli prikupljanje točaka, odmaknemo mjeru ruku od čeone površine i pritisnemo crvenu tipku.

Slijedeći korak je mjerenje prvog oboda na strojnem dijelu, kao što prikazuje slika 29. Potrebno je odabrati 2 ili više točaka, te je također potrebno voditi računa o smjeru uzimanja točaka. [4]

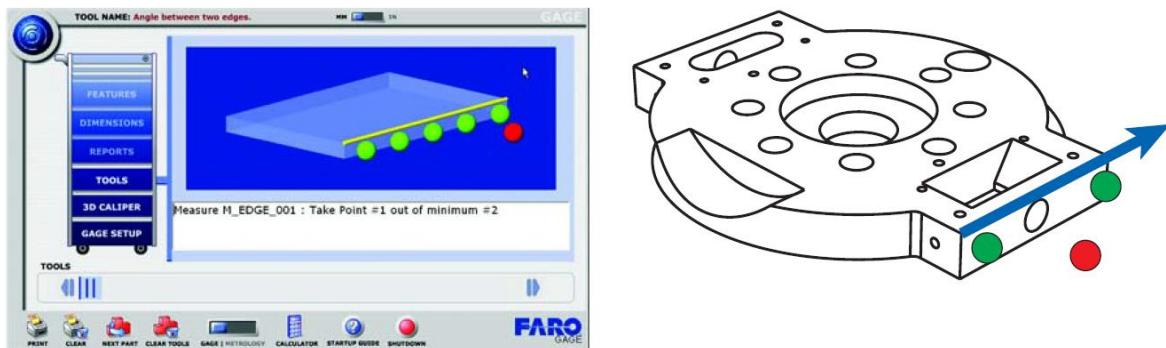

Slika 29. Mjerenje prvog oboda [4]

Nakon toga na isti način mjerimo drugi obod strojnog dijela, uz vođenje računa o smjeru uzimanja točaka, kao što prikazuje slika 30.

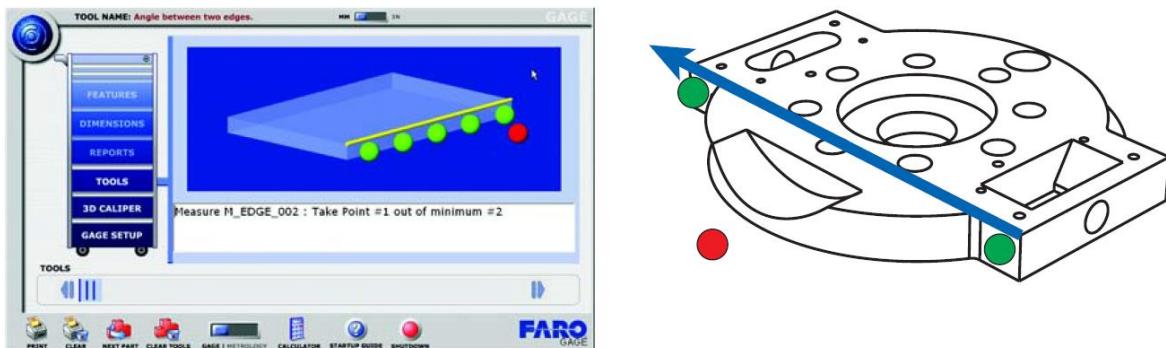

Slika 30. Mjerenje drugog oboda [4]

Kada smo završili sa mjeranjem, rezultate mjerjenja odnosno kut između dva oboda na strojnem dijelu možemo vidjeti u prozoru rezultata, kao što prikazuje slika 31.



Slika 31. Pregled rezultata mjerjenja [4]



Mjerenje promjera povrta

Za mjerenje promjera rupe na nekom strojnom dijelu odabiremo alat „Hole Diameter“ iz grupe „Geometry“, kao što prikazuje slika 32. [4]



Slika 32. Odabir „Hole Diameter“ alata [4]


Nakon toga krećemo sa mjerenjem čeone površine na kojem se provrt nalazi, kao što prikazuje slika 33.

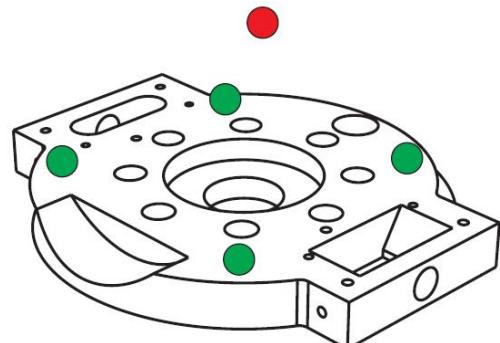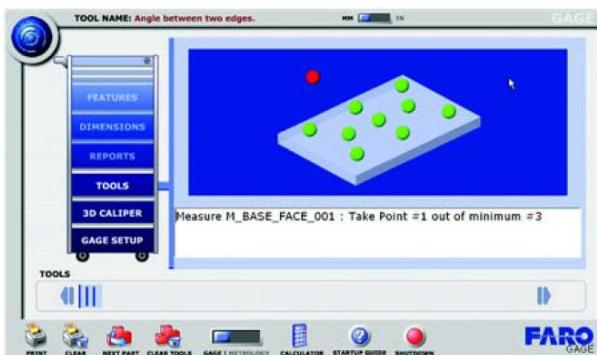

Slika 33. Mjerenje čeone površine [4]


Potrebno je odabrati 3 ili više točaka na površini, kao što prikazuje slika 30. Kako bi prekinuli prikupljanje točaka, odmaknemo mjeru ruku od čeone površine i pritisnemo crvenu tipku. [4]

Slijedeći korak je odabir točaka unutar provrta kojeg želimo izmjeriti, kao što prikazuje slika 34. Potrebno je odabrati 3 ili više točaka. [4]

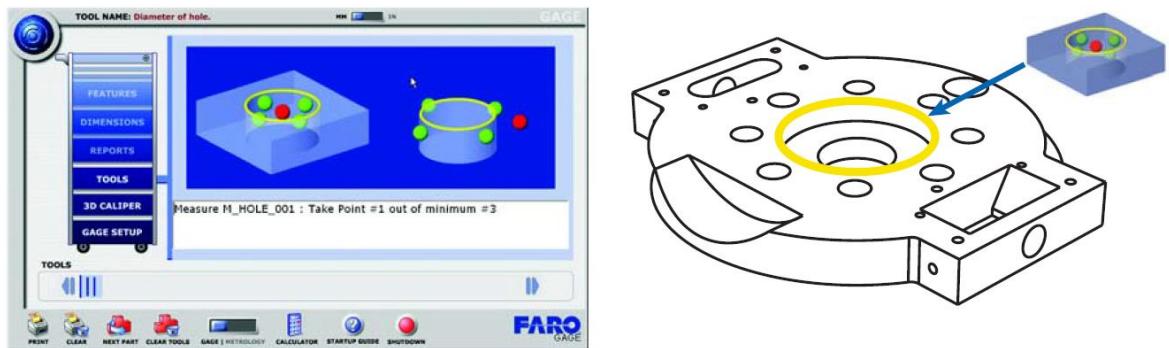

Slika 34. Odabir točaka unutar provrta [4]

Kada je mjerjenje završeno, rezultati mjerjenja odnosno promjer provrta strojnog dijelu mogu se vidjeti u prozoru rezultata, kao što prikazuje slika 35. [4]

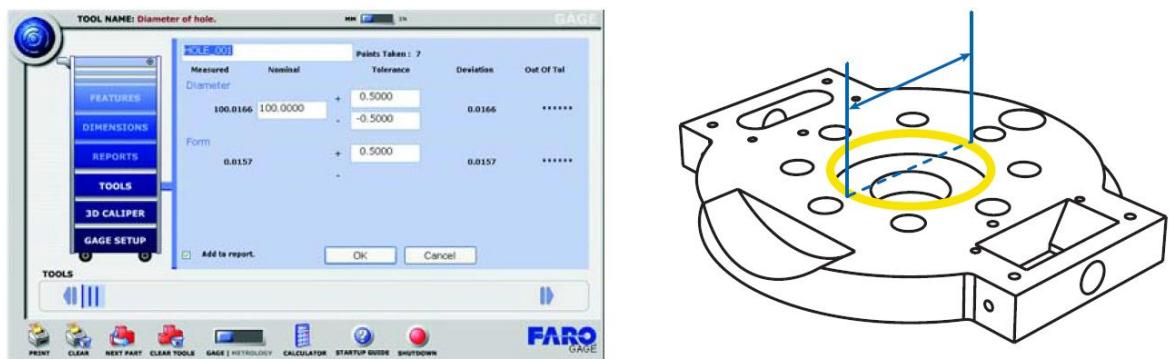

Slika 35. Pregled rezultata mjerena


3.2.5 Osnovna mjerjenja u METROLOGY načinu rada

Faro Gage „Features“ (oblici) opcija, koju prikazuje slika 36, sadrži sve potrebne naredbe za mjerjenje pojedinačnih čeonih površina, provrta i sl. nekog strojnog dijela. Nakon mjerjenja pojedinih oblika, možemo koristiti opciju „Dimensions“ kako bi izračunali udaljenosti i kuteve na postojećem obliku.




Slika 36. „Features“ ladica sa naredbama za mjerjenje oblika [4]

Postoje dva različita tipa oblika u Faro Gage programskom paketu. To su 2D i 3D oblici. 2D oblici su ravni oblici koji zahtijevaju baznu površinu ili ravninu projekcije na koju će biti projicirane izmjerene točke. 3D oblici imaju određenu dubinu i ne zahtijevaju ravninu projekcije. Slika 37 prikazuje 2D, dok slika 38 prikazuje 3D oblike. [4]

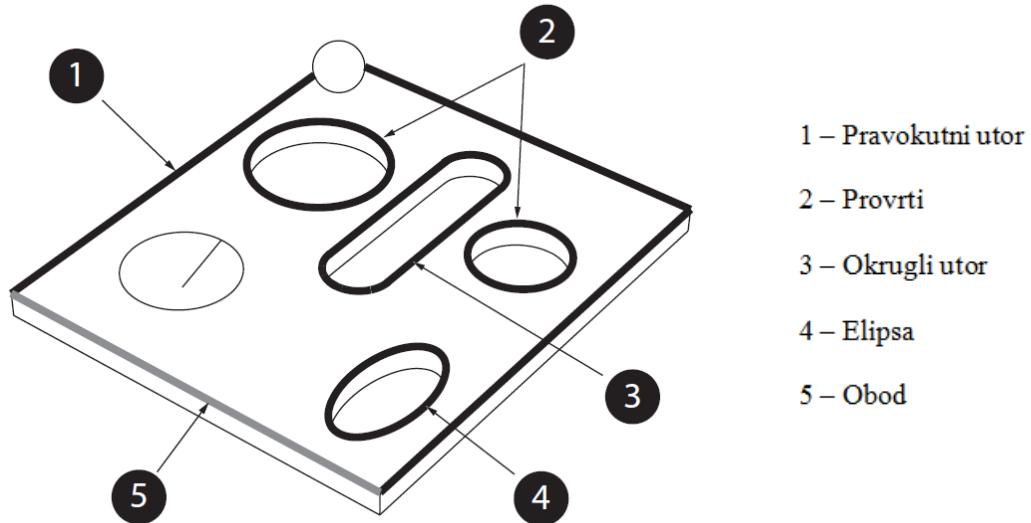

Slika 37. 2D oblici [4]

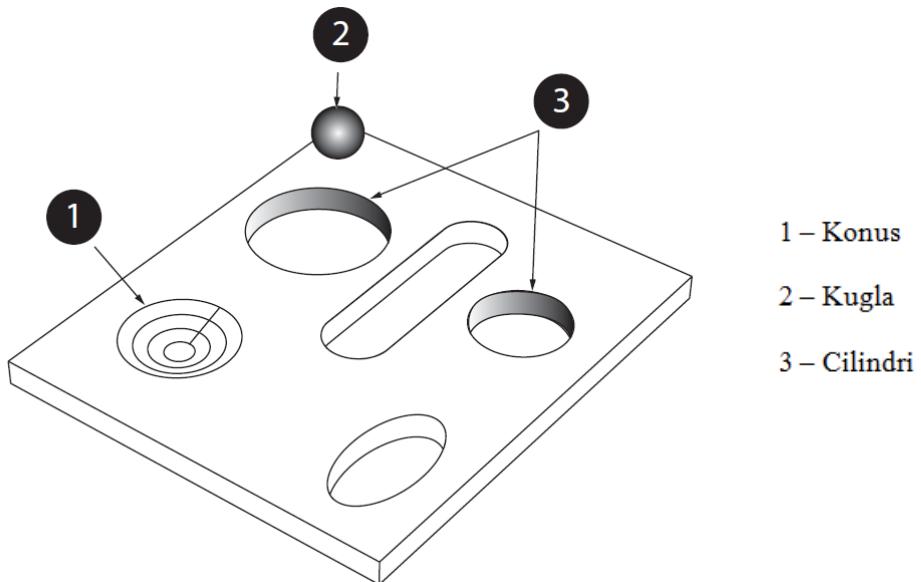

Slika 38. 3D oblici

Mjerenje konusa

Kako bi izmjerili konus na nekom strojnom dijelu odabiremo naredbu „Cone“, kako prikazuje slika 39.




Slika 39. Naredba „Cone“ [4]

Nakon odabira naredbe „Cone“ moramo upisati naziv konusa, ili odabrati zadani naziv, kao što prikazuje slika 40. [4]



Slika 40. Odabir naziva konusa koji namjeravamo mjeriti

Zatim, možemo pristupiti mjerjenju konusa. Mjerenje ćemo izvršiti tako da pratimo upute programa, kao što prikazuje slika 41. Moramo odabrati 6 ili više točaka na konusu.

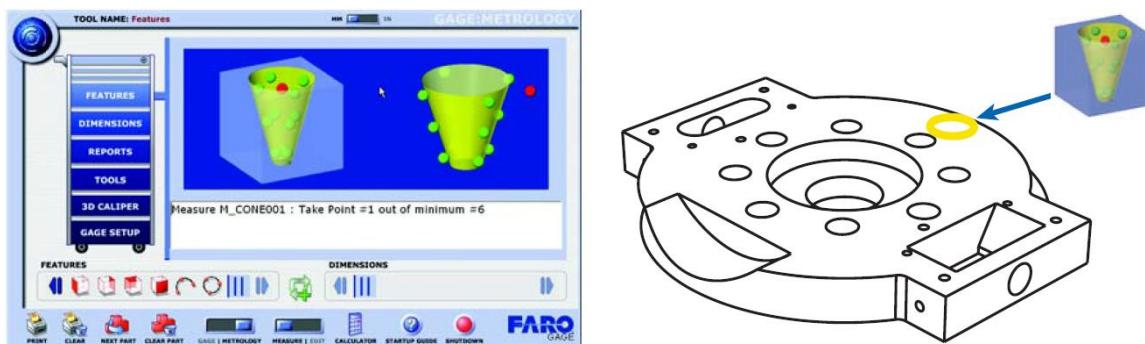

Slika 41. Odabir točaka unutar konusa

Kada smo završili sa mjerjenjem rezultate mjerjenja vidimo u prozoru koji prikazuje slika 42.



Slika 42. Pregled rezultata mjerena

Poravnanje

Poravnanje ili „Alignment“ služi kako bi se koordinatni sustav izmjerenih oblika poravnao sa konstruiranim oblikom, te kako bi mogli izvršiti njegovu kontrolu u odnosu na konstruirani oblik. Zbog toga moramo postaviti koordinatni sustav X, Y, Z. Kako bi to mogli napraviti potrebna nam je ravnina, linija i točka. To je inače poznato kao 3-2-1 koordinatni sustav (3 točke definiraju ravninu, 2 točke služe za liniju i 1 točka je ishodište).


Kako bi bili sigurni da imamo osnovne uvjete za postavljenjem koordinatnog sustava u programu postoji „smart alignment“ opcija koja prepozna minimalne zahtjeve za postavljane koordinatnog sustava.

Tipični 3-2-1 koordinati sustavi:

- Čeona površina/Obod/Provrt – ukoliko smo izmjerili čeonu površinu, obod i provrt, naredba „Alignment“ će odrediti čeonu površinu kao XY ravninu, obod će biti os X, a centar provta će biti ishodište koordinatnog sustava
- Čeona površina/Obod/Obod – ukoliko smo izmjerili čeonu površinu i dva oboda, naredba „Alignment“ će odrediti čeonu površinu kao XY ravninu, prvi izmjereni obod kao os X, a ishodište će biti točka dodira dva oboda
- Čeona površina/Čeona površina/Čeona površina/ - ukoliko imamo izmjerene 3 čeone površine, naredba „Alignment“ će odabrati prvu izmjerenu čeonu površinu kao XY ravninu, obod između prve i druge izmjerene čeone površine će biti os X, dok će ishodište biti točka dodira između sve tri čeone površine


Primjer postavljanja koordinatnog sustava

Za primjer će se koristiti strojni dio prema nacrtu koji prikazuje slika 43.

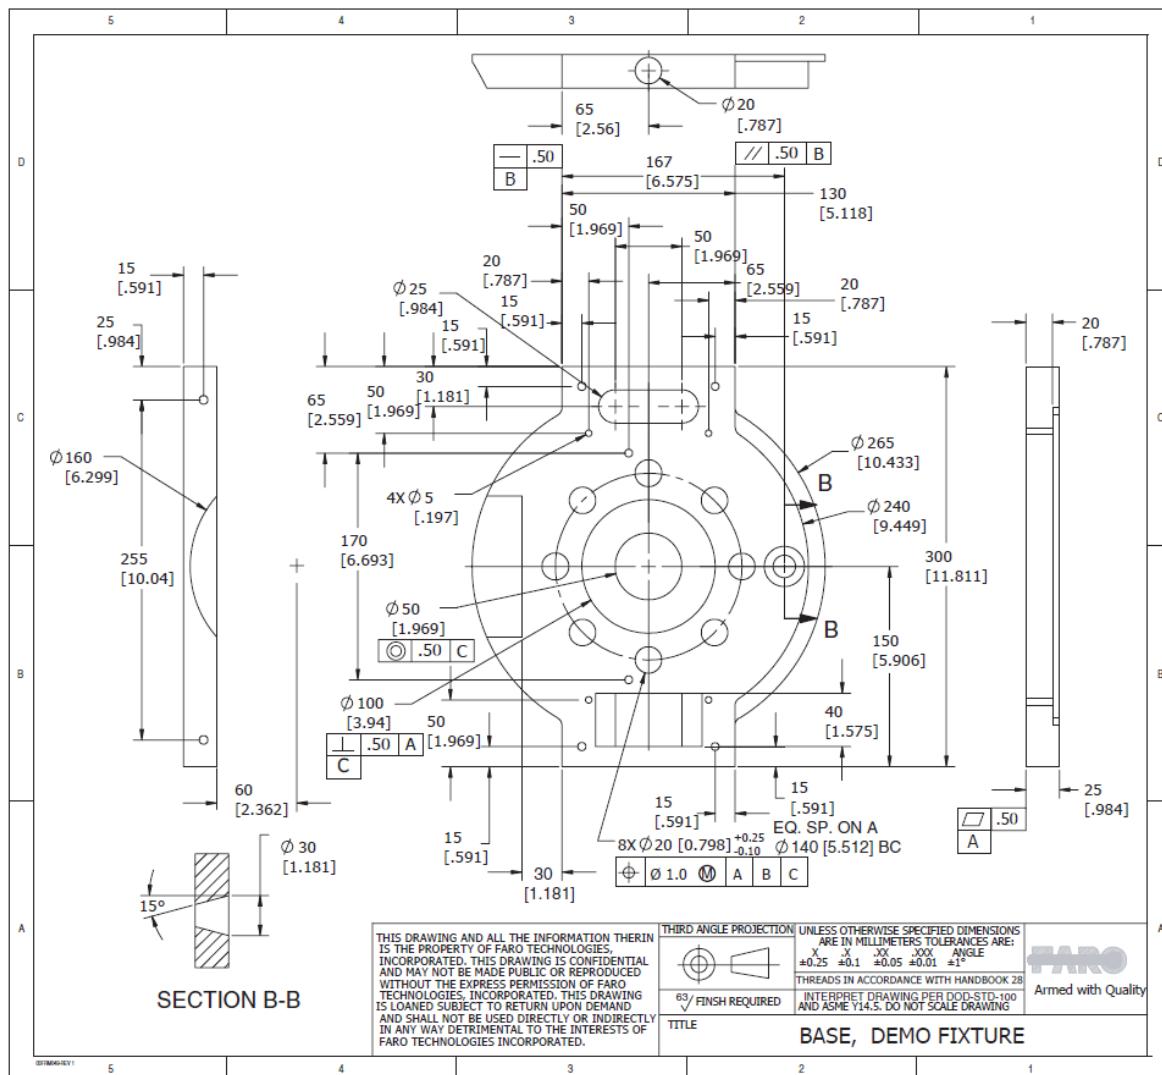

Slika 43. Nacrt strojnog dijela koji će se koristiti kao primjer

Na samom početku potrebno je izmeriti gornju čeonu površinu strojnog dijela koji prikazuje slika 43, a koja će biti baza A. Čeonu površinu ćemo izmjeriti pomoću naredbe „Face“, koju prikazuje slika 44.

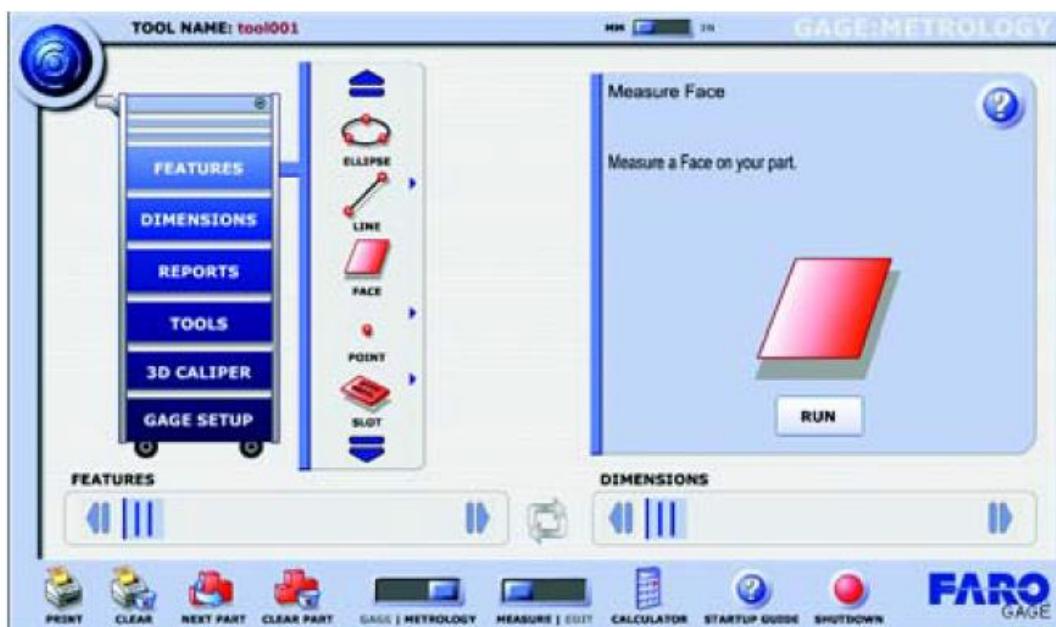



Slika 44. Naredba „Face“

Nakon odabira naredbe „Face“ moramo upisati naziv čeone površine koju namjeravamo mjeriti, te ju označiti pomoću kvačice kao bazu A, kao što prikazuje slika 45.




Slika 45. Odabir naziva čeone površine

Zatim, možemo pristupiti mjerenuju čeone površine. Mjerenje ćemo izvršiti tako da pratimo upute programa, kao što prikazuje slika 46. Moramo odabrati 3 ili više točaka na površini.

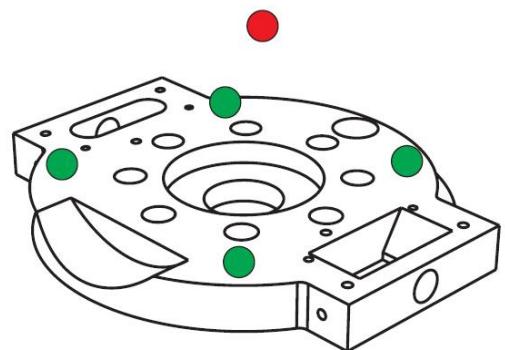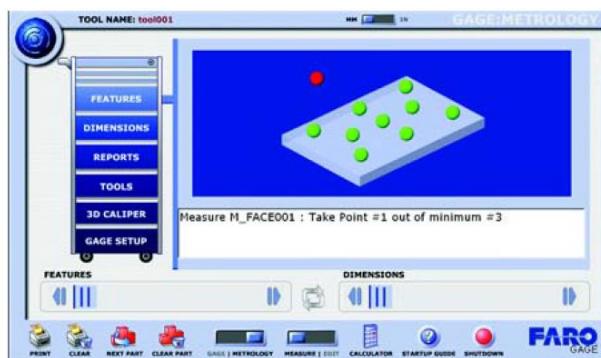


Slika 46. Odabir točaka na čeonoj površini

Rezultate mjerjenja čeone površine prikazuje slika 47. Izmjerena čeona površina će biti ravnina XY (os Z).

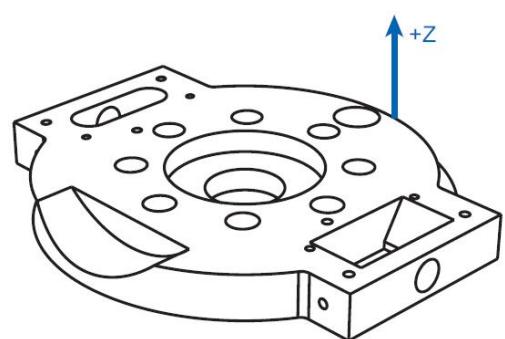

Slika 47. Rezultati mjerjenja čeone površine

Slijedeće ćemo izmjeriti obod strojnog dijela. Odabrati ćemo naredbu „2D Edge“, kako prikazuje slika 48.

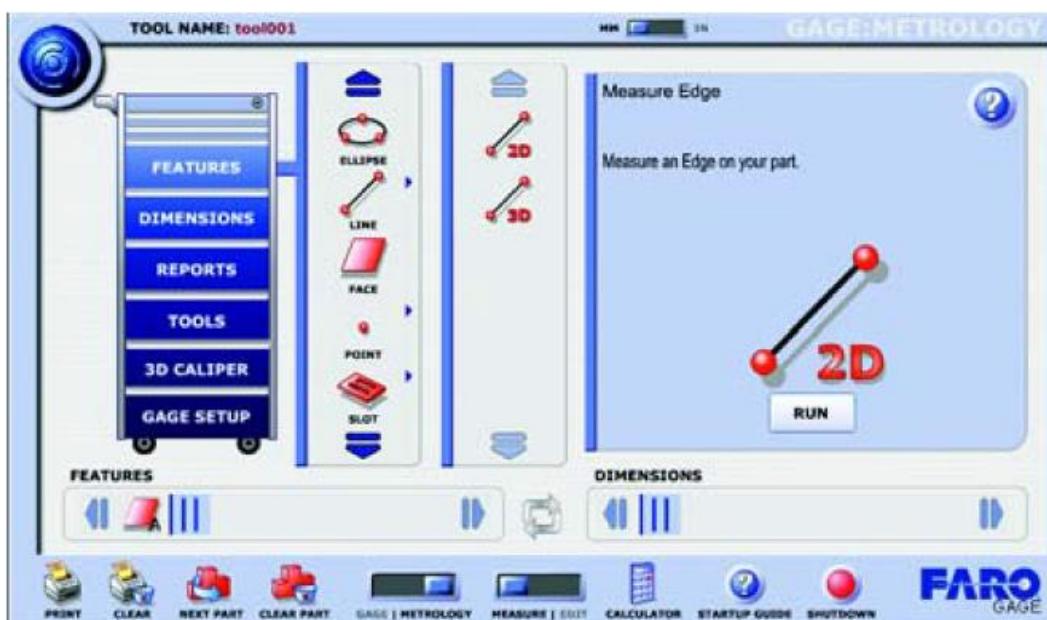



Slika 48. Naredba „2D Edge“

Zatim odabiremo prethodno izmjerenu čeonu površinu, kako prikazuje slika 49, a koju ćemo koristiti za mjerjenje njezina oboda. Također moramo odabrati naziv oboda koji namjeravamo mjeriti te ga označiti kao bazu B.




Slika 49. Odabir naziva oboda

Mjerjenje ćemo izvršiti tako da pratimo upute programa, kao što prikazuje slika 50. Moramo odabrati 2 ili više točaka na obodu te paziti na smjer odabira točaka, s obzirom na to da će smjer odabira točaka utjecati na smjer osi.

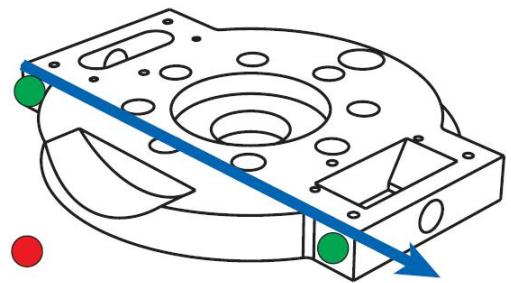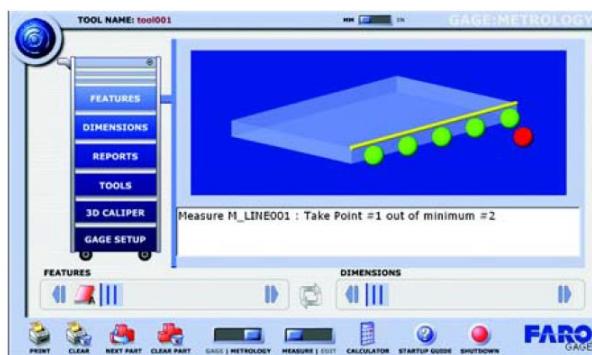

Slika 49. Odabir točaka na obodu

Rezultate mjerjenja oboda prikazuje slika 51. Izmjerena obod će biti os X.

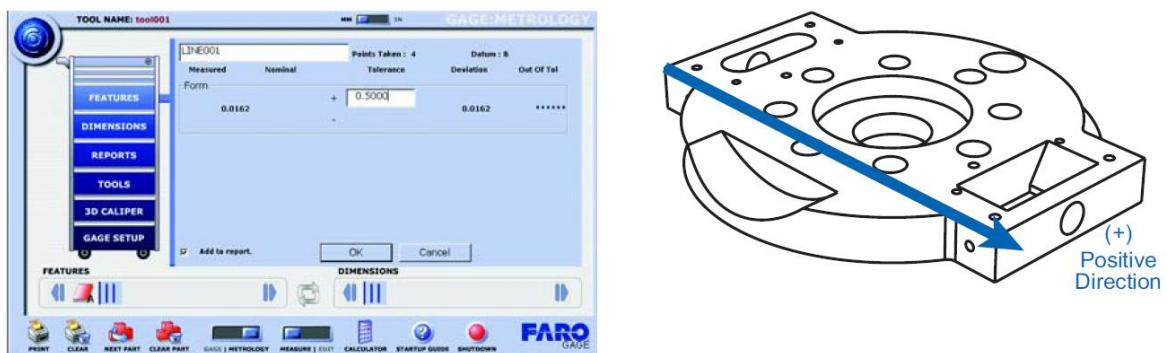

Slika 50. Rezultati mjerena oboda

Preostalo nam je još izmjeriti središnji provrt strojnog dijela. To ćemo učiniti pomoću naredbe „Hole“, kao što prikazuje slika 52.




Slika 51. Naredba „Hole“

Odabiremo prethodno izmjerenu čeonu površinu na kojoj se nalazi provrt, kao i naziv pravca koji namjeravamo mjeriti, te ga označavamo kao bazu C, kako prikazuje slika 53.




Slika 52. Odabir naziva provrta

Mjerenje ćemo izvršiti tako da pratimo upute programa, kao što prikazuje slika 54. Moramo odabrati 3 ili više točaka na provrtu.

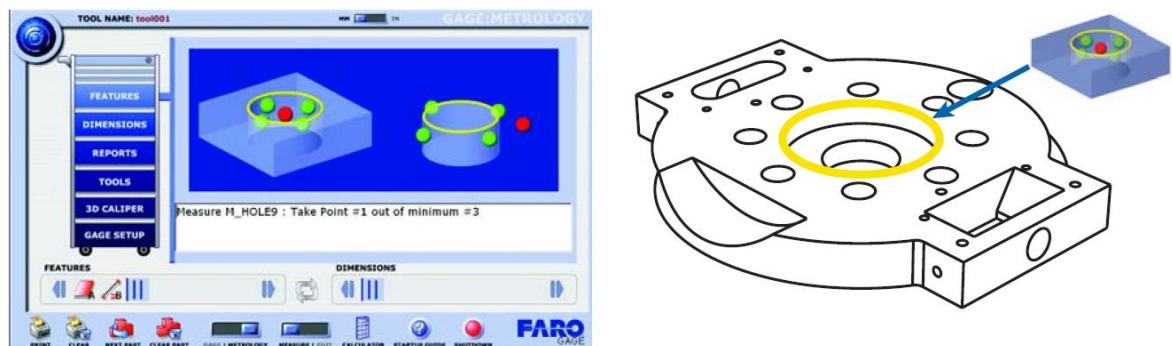

Slika 53. Odabir točaka na provrtu

Rezultate mjerenja provrta prikazuje slika 55.

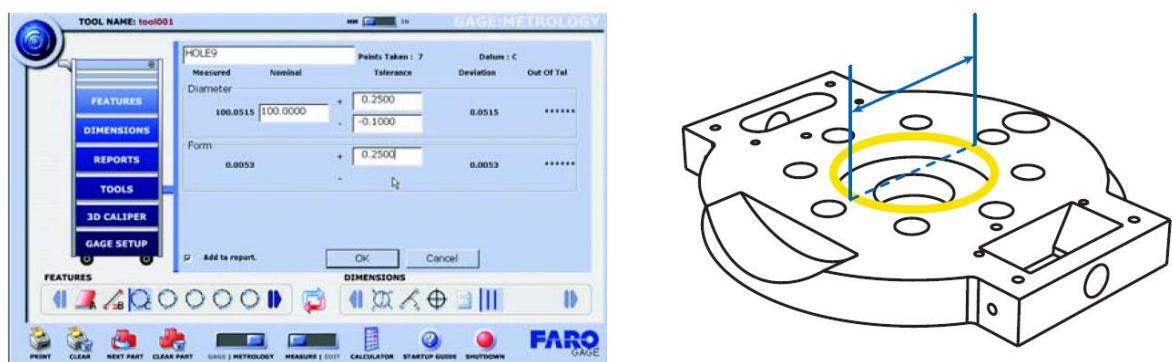

Slika 54. Rezultati mjerena oboda


Nakon tog,a u prozor koji prikazuje slika 55, upisati čemo nazivni promjer provrta koji iznosi 100 mm kao i toleranciju od -0,10 do +0,25 mm. Provrt će biti ishodište koordinatnog sustava (0, 0, 0).

Zatim odabiremo naredbu „Alignment“, kao što prikazuje slika 56.




Slika 55. Naredba „Alignment“

Nakon toga odabrati čemo opciju „Features, kako prikazuje slika 57. Program je odabrao čeonu površinu kao prvi, obod kao drugi a provrt kao treći izmjereni oblik.

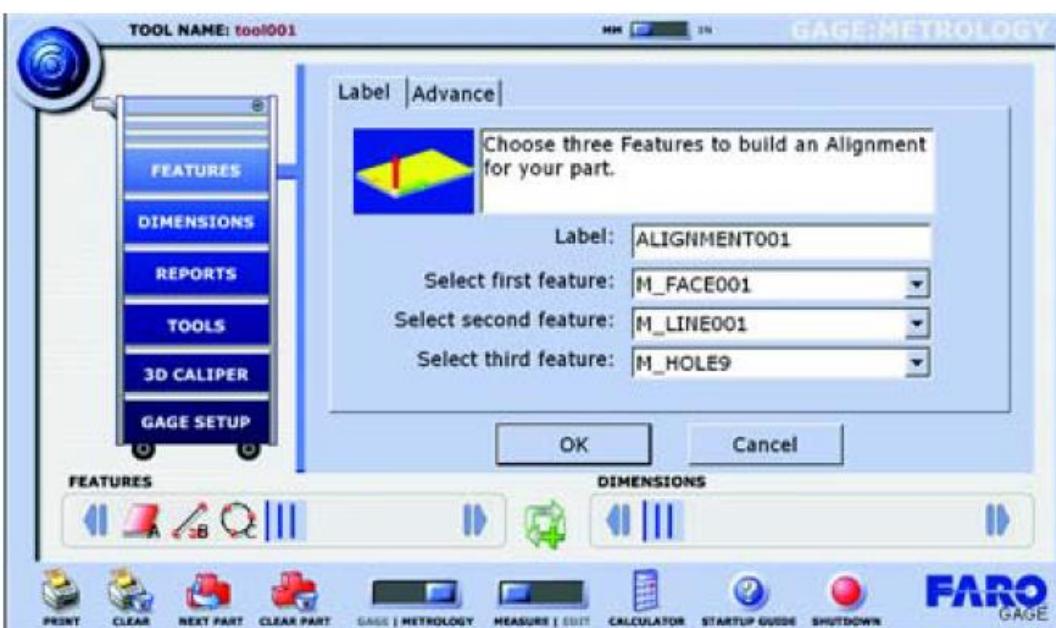

Slika 56. Opcija „Features“


Kako bi završili sa postavljanjem koordinatnog sustava odabratи ћemo OK. Čeona površina je XY ravnina i ima orijentaciju Z osi, obod određuje smjer X osi a Provrt je ishodište koordinatnog sustava. Koordinatni sustav ће izgledati kako ga prikazuje slika 58.

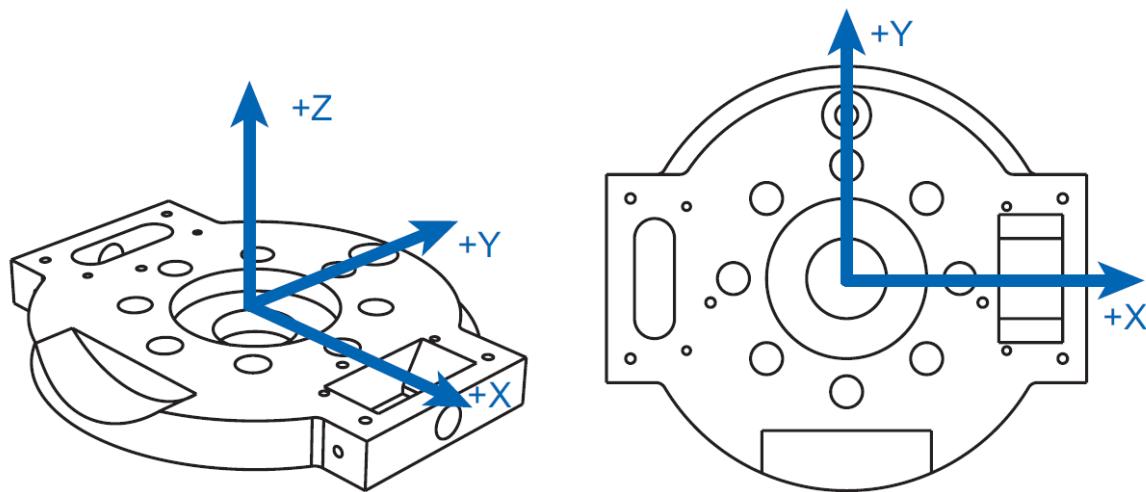

Slika 57. Koordinatni sustav strojnog dijela iz primjera

3.2.6 Pregled rezultata i izvještaja

Za pregledavanje rezultata mjerjenja odabiremo grupe naredbi „Features“ ili „Dimensions“ te nakon toga „Review“, kao što prikazuje slika 59.

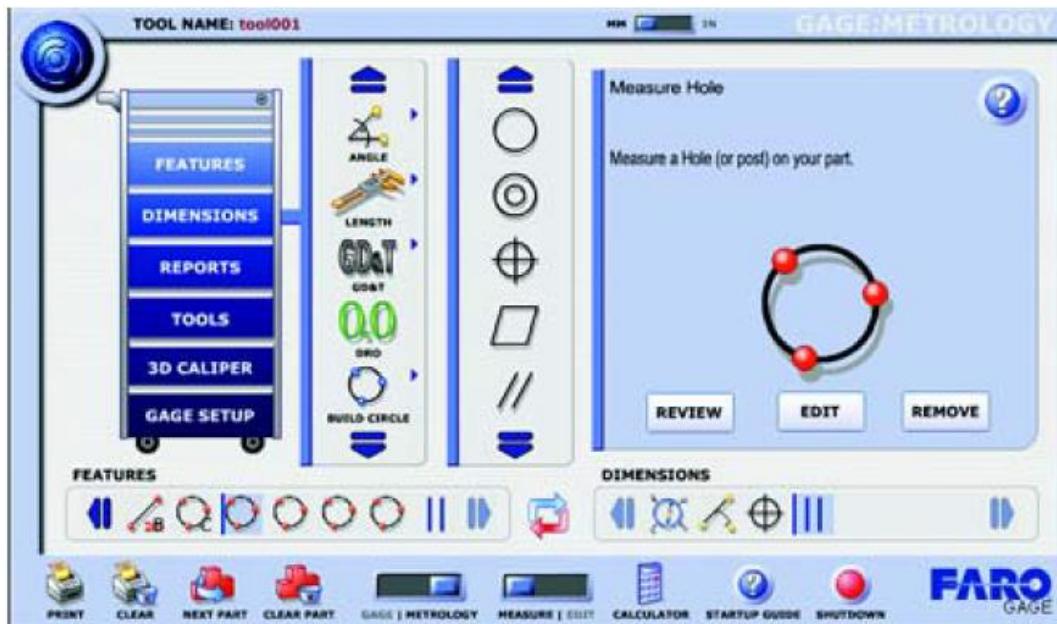


Slika 58. Naredba „Review“

Kako bi izradili mjerni izvještaj koristiti ћemo naredbu „Tabular“ koja se nalazi u grupi „Reports“, kako prikazuje slika 60.



Slika 59. Naredba „Tabular“

Nakon pokretanja naredbe „Tabular“, otvoriti će se prozor koji prikazuje slika 61, a u koji ćemo upisati ime kontrolora, naziv mjerene stavke, te njezin serijski broj.

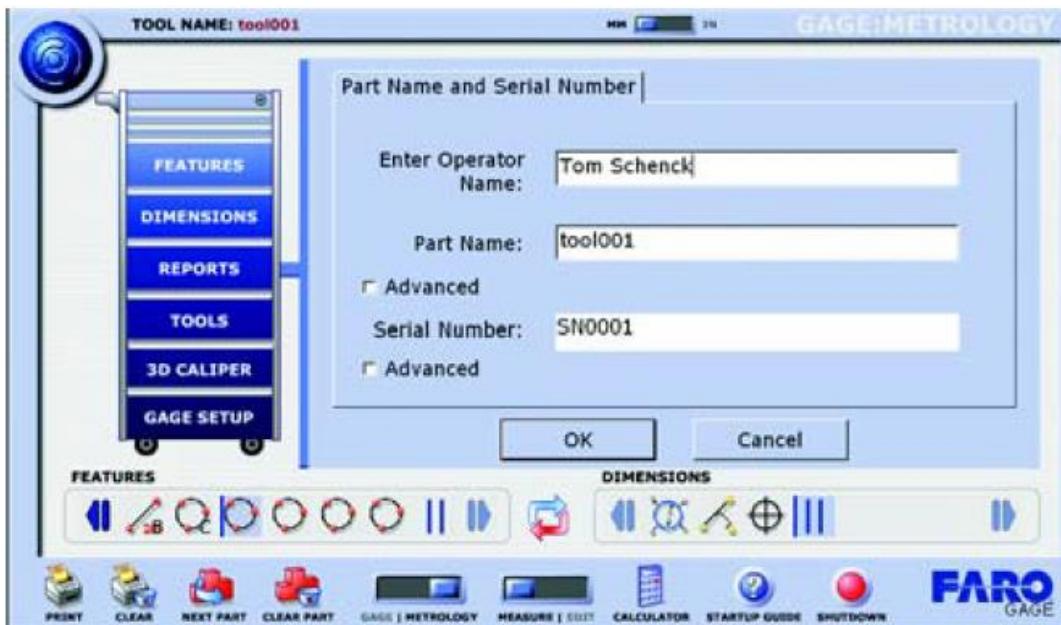

Slika 60. Osnovni podaci mjernog izvještaja

Ukoliko smo upisali sve potrebne podatke, možemo odabratи OK te ćemo s time generirati naš izvještaj, koji prikazuje slika 62.



Slika 61. Pregled mjernog izvještaja

Također, mjerne izvještaje je moguće prebaciti i u Excel format te ih spremati kako bi ih mogli kasnije pregledavati. Također ih možemo ispisati na pisač kako bi ih pohranili u papirnatom obliku.


4. KONTROLA PRIMJENOM FARO GAGE 3D MJERNE RUKE

U ovom poglavlju biti će izvedena kontrola vratila pumpe te ležajnih dosjeda hidrodinamičke spojnica „Voith“ pomoću Faro Gage 3D mjerne ruke. Kontrola je izvršena pomoću programskog paketa Delcam PowerInspect 2012, iz razloga što standardni Faro Gage v1.5 programski paket ne nudi mogućnost mjerjenja udara. Princip kontrole pomoću programskog paketa Delcam PowerInspect 2012 se ne razlikuje od kontrole pomoću Faro Gage v1.5 programskega paketa opisanog u prethodnom poglavlju. Razlika je samo u vizualnom izgledu programa.

4.1 Kontrola vratila

Kako bi mogli usporediti rezultate izvršena je kontrola vratila na konvencionalan način pomoću mikrometra te mjernog sata (komparatora) koji je umjeren. S obzirom da tvrtka u kojoj je izvršena kontrola vratila ne posjeduje mjerne kalibre za kontrolu promjera, kontrola je izvršena pomoću mikrometra.

Nacrt kontroliranog vratila prikazuje slika 63.

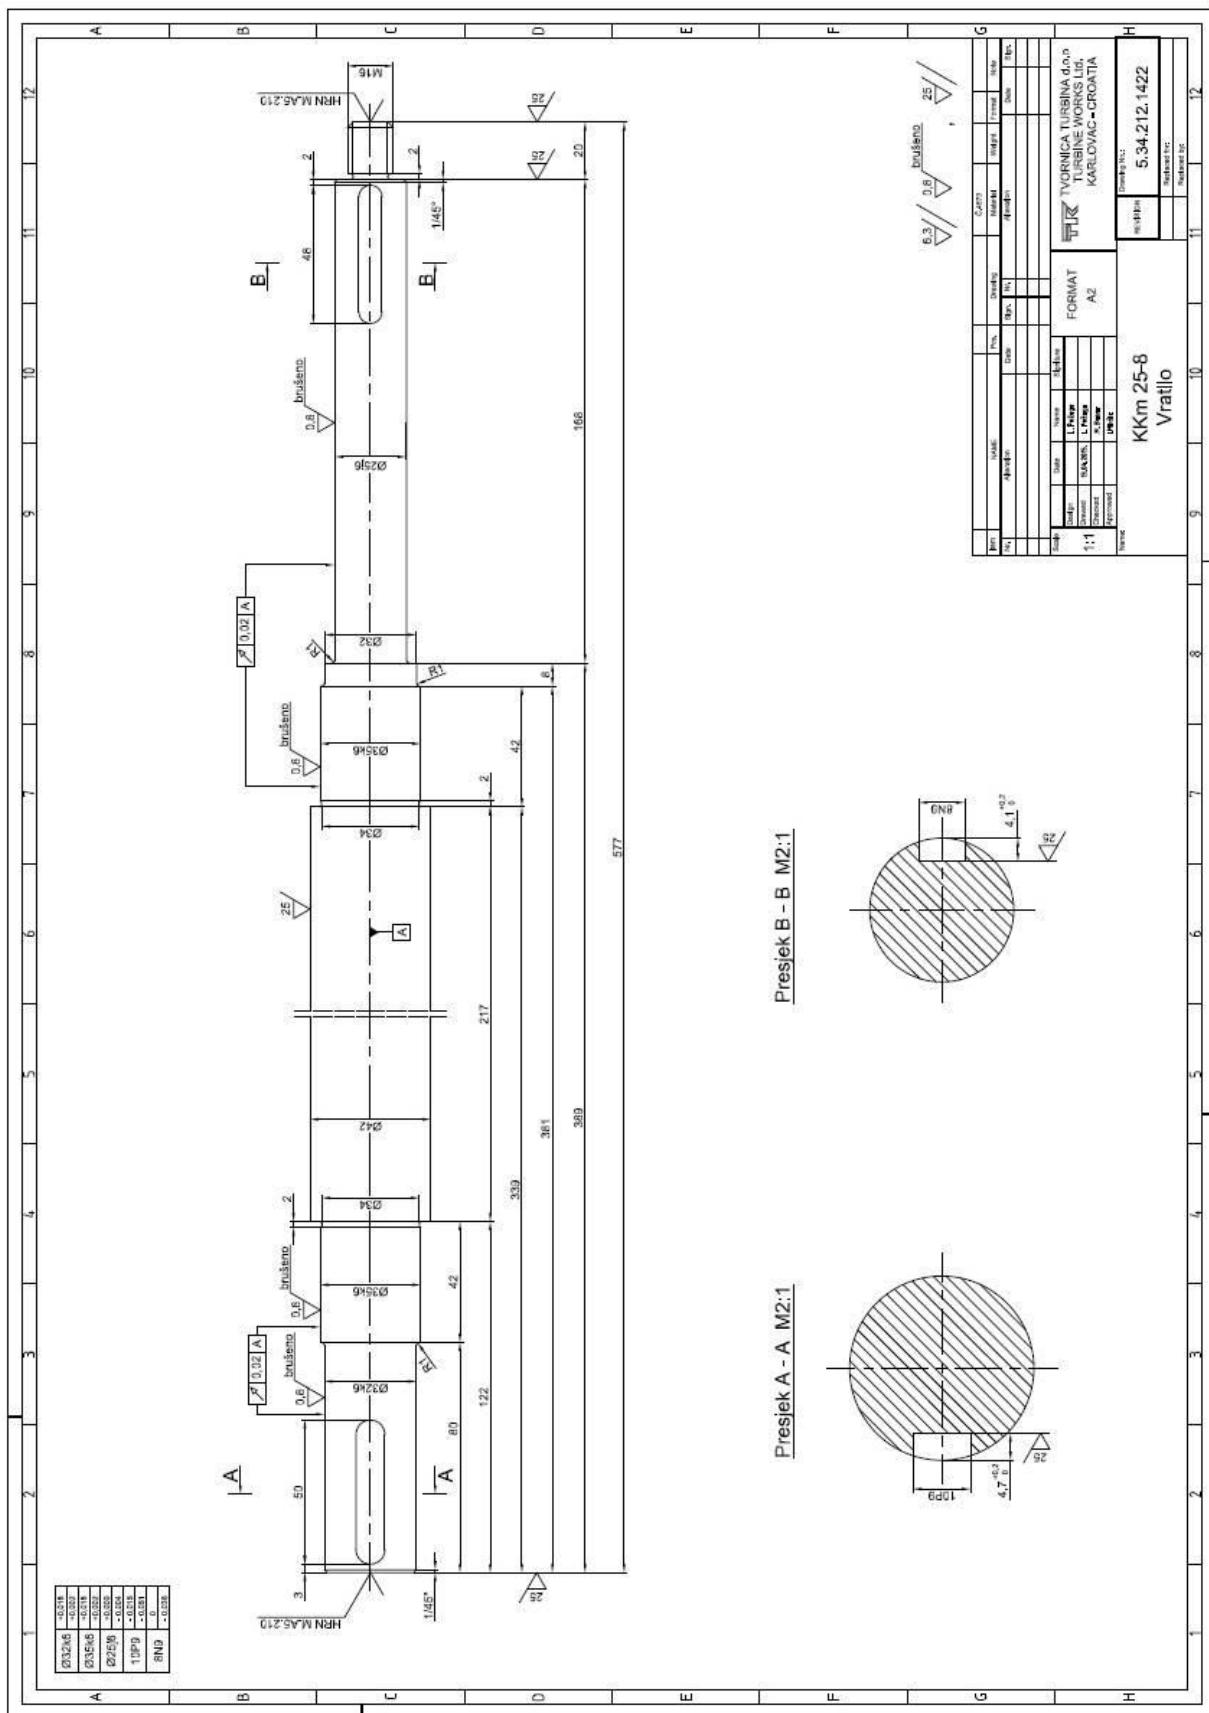


Slika 62. Vratilo

Na vratilu je izvršena dimenzionala kontrola te kontrola cilindričnosti kao i kontrola radijalnih udara što će biti opisano u dalnjem tekstu.

4.1.1 Kontrola vratila na konvencionalan način

Dimenzionalnu kontrolu promjera vratila, kako bi imali za najtočnije rezultate je potrebno izvršiti pomoću kontrolnih prstenova.. S obzirom na to da u tvrtki ne posjedujemo kontrolne prstenove za kontrolu vanjskih promjera, dimenzionalna kontrola promjera je izvedena pomoću umjerenog mikrometra točnosti 1/1000 mm.

Kako je baza kontroliranog vratila njegova simetrala, vratilo je stavljen u šiljke na stroju, kako prikazuje slika 64, te se pristupilo dimenzionalnoj kontroli. Kontrola je izvršena pri temperaturi od 21°C.

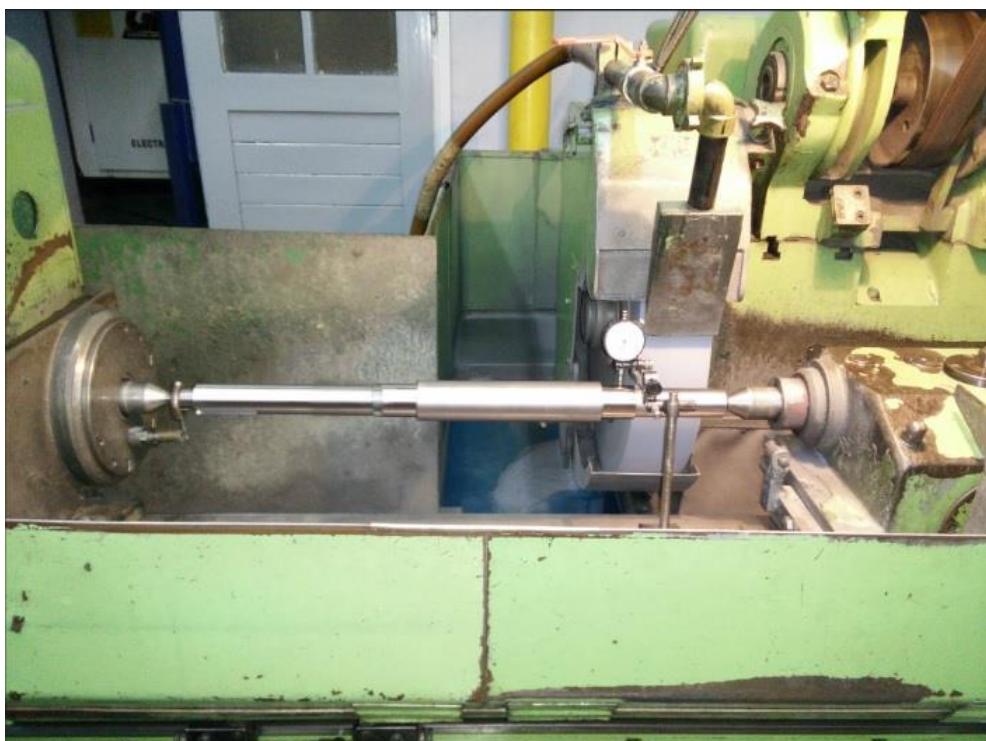

Slika 63. Vratilo među šiljcima

Dimenzionalna kontrola promjera vratila je izvršena u 3 točke na svakom kontroliranom promjeru, te su izvršena po 2 mjerena u svakoj točki. Kontrolu mikrometrom prikazuje slika 65.




Slika 64. Dimenzionalna kontrola vratila mikrometrom

Nakon što je izvršena dimenzionalna kontrola vratila, pristupilo se kontroli radijalnih udara vratila umjerenim mjernim satom točnosti 1/100 mm, kako prikazuje slika 66. Kontrola radijalnih udara je izvršena u 3 točke na svakom kontroliranom promjeru.



Slika 65. Kontrola radijalnih udara vratila

Rezultati dimenzionalne kontrole i kontrole radijalnih udara dati su u mjernom protokolu koji prikazuje slika 67.

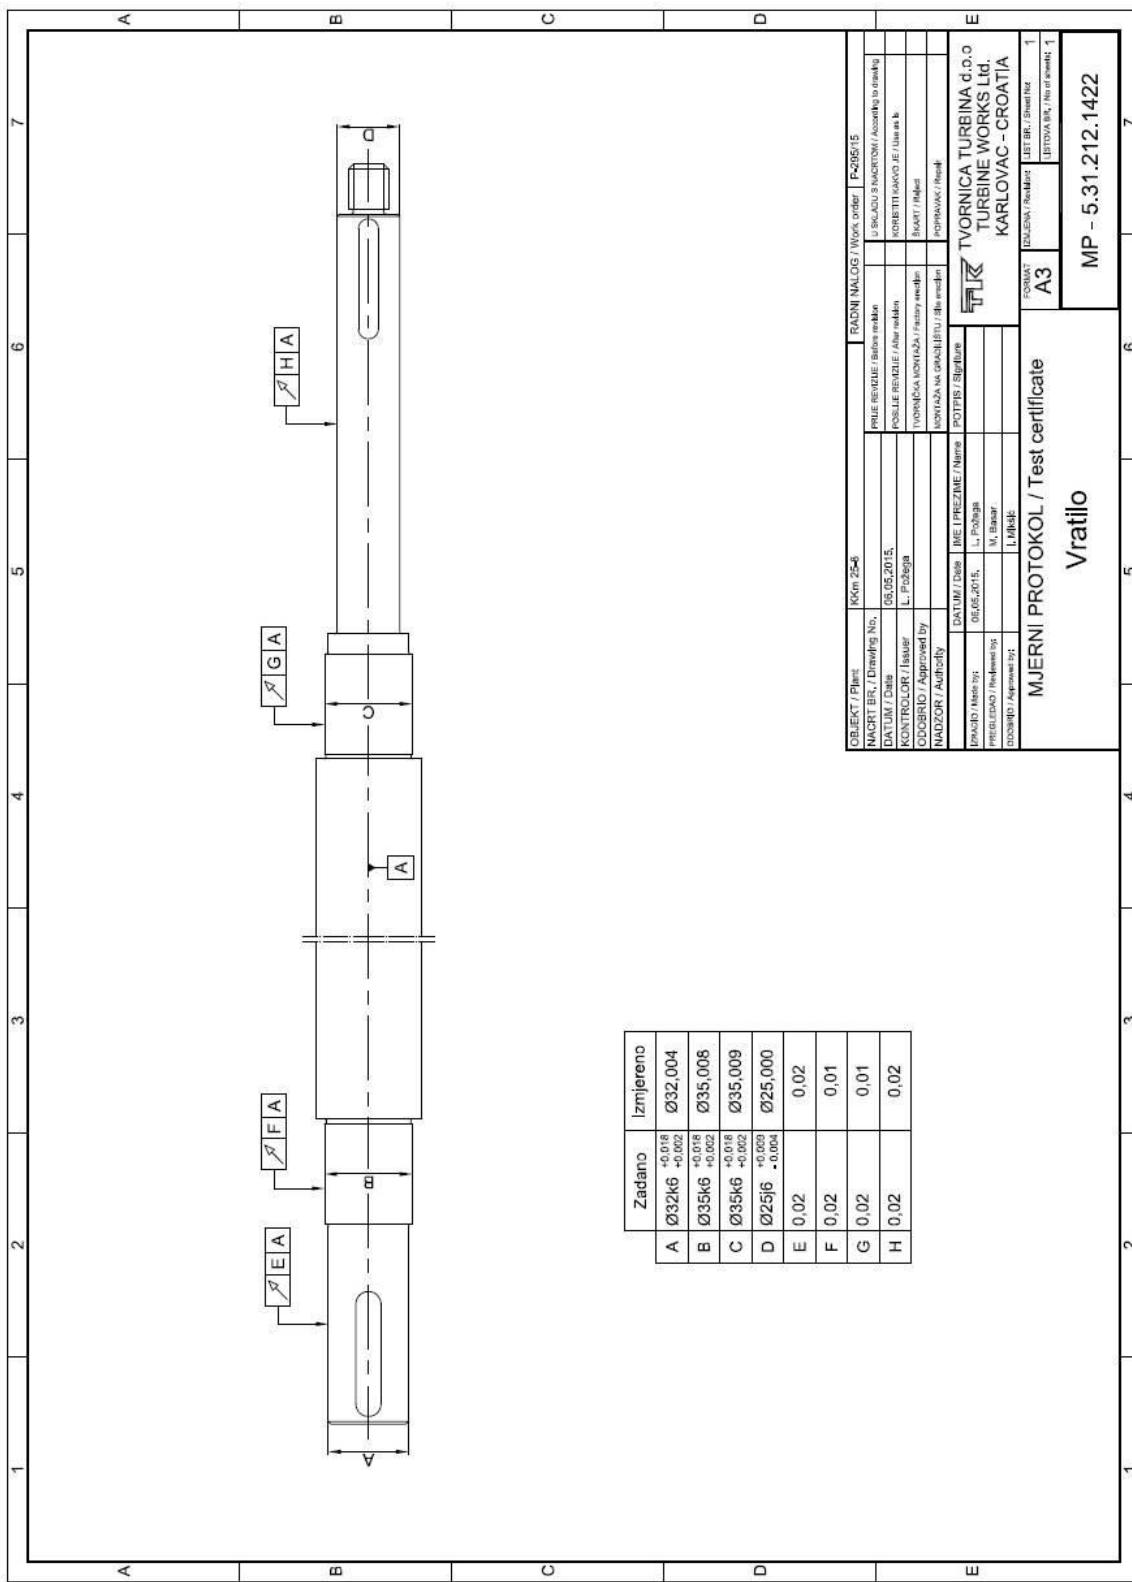

Slika 66. Rezultati dimenzionalne kontrole i kontrole radijalnih udara

Rezultati kontrole pokazuju da su svi kontrolirani promjeri u zadanim konstrukcijskim granicama vratila.

4.1.2 Kontrola vratila upotrebom 3D mjerne ruke

Prije početka kontrole vratilo je učvršćeno kako se pri mjerenu ne bi pomicalo, kao što prikazuje slika 68. S obzirom na to da vratilo nije bilo moguće pričvrstiti samo upotrebom magnetskog stola, moralo je biti pričvršćeno i dodatnom stegom. Važno je napomenuti da upotrebom dodatne stege sile djeluju na jednu točku vratila, te su radi toga moguće pogreške pri kontroli.




Slika 67. Vratilo spremno za kontrolu

Na početku je izvršena dimenzionalna kontrola promjera vratila, pomoću naredbe „Cylinder“, te je na njima izvršena kontrola cilindričnosti, kao što prikazuje slika 69. Za svaki promjer je bilo potrebno izmjeriti minimalno 6 točaka ali kako bi točnost bila veća izmjereno je 12 točaka po svakom kontroliranom promjeru.



Slika 68. Dimenzionalna kontrola promjera vratila

Nakon što je izvršena dimenzionalna kontrola promjeri vratila , u programskom paketu Delcam Power Inspect 2012 imamo mogućnost prikaza kontroliranih promjera, koje program kreira prema redoslijedu mjerjenja, kao što prikazuje slika 70.

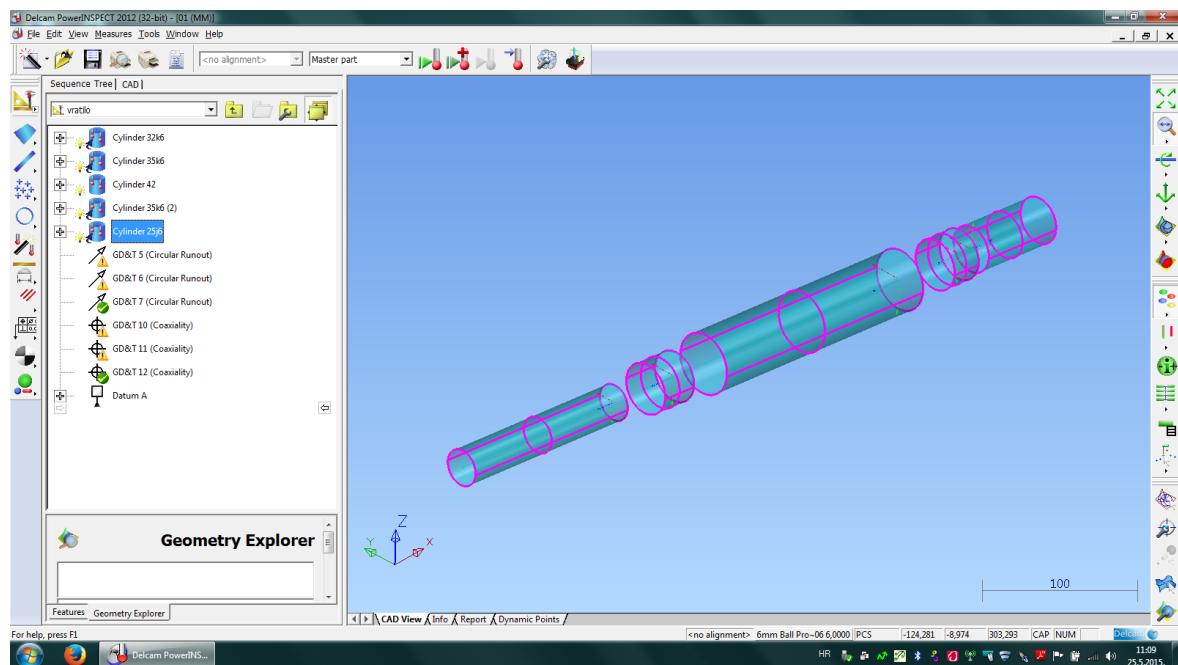


Slika 69. Izmjereni promjeri vratila

Rezultati dimenzionalne kontrole i kontrole cilindričnosti vratila dati su u mjernom izvještaju koji prikazuju slike 71 i 72.

01	Page 1 of 2																												
 PowerINSPECT																													
 TRADITION FROM 1949. TURBINE WORKS Ltd. KARLOVAC Stanka Vraca 53, P.P. 168 47000 Karlovac Croatia www.ttk.hr																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Customer</td> <td style="width: 30%;">Your customer company name here</td> <td style="width: 30%;">Inspector</td> <td style="width: 30%;">Your inspector's name here</td> </tr> <tr> <td>Description</td> <td>Your part description here</td> <td>Customer contact</td> <td>Your contact person</td> </tr> <tr> <td>Part No.</td> <td>Your part number</td> <td>Customer phone No.</td> <td>Your customer phone No.</td> </tr> <tr> <td>Drawing number</td> <td>Your drawing number</td> <td>Customer fax No.</td> <td>Your customer fax No.</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>Your Datum</td> <td>Report Type</td> <td>Your type here</td> </tr> </table>		Customer	Your customer company name here	Inspector	Your inspector's name here	Description	Your part description here	Customer contact	Your contact person	Part No.	Your part number	Customer phone No.	Your customer phone No.	Drawing number	Your drawing number	Customer fax No.	Your customer fax No.	Datum	Your Datum	Report Type	Your type here								
Customer	Your customer company name here	Inspector	Your inspector's name here																										
Description	Your part description here	Customer contact	Your contact person																										
Part No.	Your part number	Customer phone No.	Your customer phone No.																										
Drawing number	Your drawing number	Customer fax No.	Your customer fax No.																										
Datum	Your Datum	Report Type	Your type here																										
Measure: Master part																													
vratilo																													
Cylinder 32k6 (Datum - PCS (CAD Datum)) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Diameter</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Hi-Tol</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Lo-Tol</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Nominal</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Measured</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Deviation</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Error</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>32,004</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maximum</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Measured</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Error</td> </tr> <tr> <td>Cylindricity</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">0,100</td> <td style="text-align: center;">0,006</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>Number of probed points: 13</p>		Diameter	Hi-Tol	Lo-Tol	Nominal	Measured	Deviation	Error		-----	-----	-----	32,004	-----	-----		Maximum		Measured		Error		Cylindricity	<input checked="" type="checkbox"/>	0,100	0,006			
Diameter	Hi-Tol	Lo-Tol	Nominal	Measured	Deviation	Error																							
	-----	-----	-----	32,004	-----	-----																							
	Maximum		Measured		Error																								
Cylindricity	<input checked="" type="checkbox"/>	0,100	0,006																										
Cylinder 35k6 (Datum - PCS (CAD Datum)) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Diameter</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Hi-Tol</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Lo-Tol</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Nominal</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Measured</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Deviation</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Error</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>35,008</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maximum</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Measured</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Error</td> </tr> <tr> <td>Cylindricity</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">0,100</td> <td style="text-align: center;">0,009</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>Number of probed points: 13</p>		Diameter	Hi-Tol	Lo-Tol	Nominal	Measured	Deviation	Error		-----	-----	-----	35,008	-----	-----		Maximum		Measured		Error		Cylindricity	<input checked="" type="checkbox"/>	0,100	0,009			
Diameter	Hi-Tol	Lo-Tol	Nominal	Measured	Deviation	Error																							
	-----	-----	-----	35,008	-----	-----																							
	Maximum		Measured		Error																								
Cylindricity	<input checked="" type="checkbox"/>	0,100	0,009																										
Cylinder 42 (Datum - PCS (CAD Datum)) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Diameter</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Hi-Tol</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Lo-Tol</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Nominal</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Measured</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Deviation</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Error</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>41,955</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maximum</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Measured</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Error</td> </tr> <tr> <td>Cylindricity</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">0,100</td> <td style="text-align: center;">0,029</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>Number of probed points: 14</p>		Diameter	Hi-Tol	Lo-Tol	Nominal	Measured	Deviation	Error		-----	-----	-----	41,955	-----	-----		Maximum		Measured		Error		Cylindricity	<input checked="" type="checkbox"/>	0,100	0,029			
Diameter	Hi-Tol	Lo-Tol	Nominal	Measured	Deviation	Error																							
	-----	-----	-----	41,955	-----	-----																							
	Maximum		Measured		Error																								
Cylindricity	<input checked="" type="checkbox"/>	0,100	0,029																										
Cylinder 35k6 (2) (Datum - PCS (CAD Datum)) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Diameter</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Hi-Tol</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Lo-Tol</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Nominal</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Measured</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Deviation</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Error</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>35,009</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maximum</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Measured</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Error</td> </tr> <tr> <td>Cylindricity</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">0,100</td> <td style="text-align: center;">0,002</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>Number of probed points: 14</p>		Diameter	Hi-Tol	Lo-Tol	Nominal	Measured	Deviation	Error		-----	-----	-----	35,009	-----	-----		Maximum		Measured		Error		Cylindricity	<input checked="" type="checkbox"/>	0,100	0,002			
Diameter	Hi-Tol	Lo-Tol	Nominal	Measured	Deviation	Error																							
	-----	-----	-----	35,009	-----	-----																							
	Maximum		Measured		Error																								
Cylindricity	<input checked="" type="checkbox"/>	0,100	0,002																										
25.5.2015.																													

Slika 70. Cilindričnost vratila

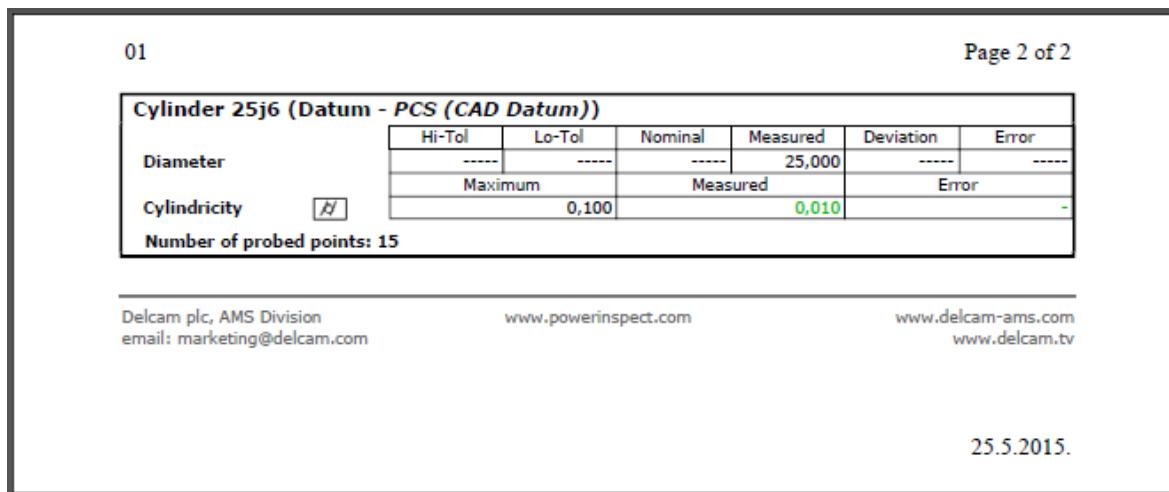

Slika 71. Cilindričnost vratila

Usporedbom rezultata dobivenih kontrolom mikrometrom vidljivo je da se izmjerene vrijednosti ne razlikuju u odnosu na rezultate dobivene kontrolom pomoću 3D mjerne ruke. Također možemo vidjeti da su cilindričnosti unutar granica tolerancije s obzirom da je maksimalno dozvoljeno odstupanje 0,100 mm a najveće izmjereno odstupanje iznosi 0,029 mm.

4.1.3 Mjerenje položaja

Iz već izmjerenih promjeri vratila pomoću naredbe „GD&T“ izvršena je kontrola radikalnih udara vratila, te na slici koju prikazuje slika 73, možemo iz mjernog izvještaja vidjeti rezultate kontrole radikalnih udara vratila.

01

Page 1 of 2

	 TRADITION FROM 1949, TURBINE WORKS Ltd. KARLOVAC Stanka Vraza 53, P.P. 168 47000 Karlovac Croatia www.ttk.hr																																																																																					
PowerINSPECT																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Customer</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Your customer company name here</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Inspector</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Your inspector's name here</td> </tr> <tr> <td>Description</td> <td>Your part description here</td> <td>Customer contact</td> <td>Your contact person</td> </tr> <tr> <td>Part No.</td> <td>Your part number</td> <td>Customer phone No.</td> <td>Your customer phone No.</td> </tr> <tr> <td>Drawing number</td> <td>Your drawing number</td> <td>Customer fax No.</td> <td>Your customer fax No.</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>Your Datum</td> <td>Report Type</td> <td>Your type here</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;">Measure: Master part</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;">vratilo</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: none; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> Feature 1</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">GD&T 5 Circular Runout</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Out of Tolerance</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 32k6</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,073</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: none; text-align: center; padding: 5px;"> Feature 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: none; text-align: center; padding: 5px;">GD&T 6 Circular Runout</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: none; text-align: center; padding: 5px;">Out of Tolerance</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 35k6 (2)</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,050</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: none; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> Feature 1</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">GD&T 7 Circular Runout</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Accepted</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 25j6</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,014</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: none; padding: 5px; text-align: center;">GD&T Datum : Datum A - Cylinder 32k6</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; font-size: small;"> Delcam plc, AMS Division email: marketing@delcam.com </td> <td colspan="2" style="padding: 5px; font-size: small;"> www.powerinspect.com </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="padding: 5px; font-size: small;"> www.delcam-ams.com www.delcam.tv </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right; padding: 10px;"> 25.5.2015. </td> </tr> </table>		Customer	Your customer company name here	Inspector	Your inspector's name here	Description	Your part description here	Customer contact	Your contact person	Part No.	Your part number	Customer phone No.	Your customer phone No.	Drawing number	Your drawing number	Customer fax No.	Your customer fax No.	Datum	Your Datum	Report Type	Your type here	Measure: Master part				vratilo				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> Feature 1</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">GD&T 5 Circular Runout</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Out of Tolerance</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 32k6</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,073</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: none; text-align: center; padding: 5px;"> Feature 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: none; text-align: center; padding: 5px;">GD&T 6 Circular Runout</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: none; text-align: center; padding: 5px;">Out of Tolerance</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 35k6 (2)</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,050</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: none; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> Feature 1</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">GD&T 7 Circular Runout</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Accepted</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 25j6</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,014</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: none; padding: 5px; text-align: center;">GD&T Datum : Datum A - Cylinder 32k6</td> </tr> </table>				 Feature 1	GD&T 5 Circular Runout	Out of Tolerance	Primary Datum	Cylinder 32k6	Condition: RFS	Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,073	 Feature 1			GD&T 6 Circular Runout			Out of Tolerance			Primary Datum	Cylinder 35k6 (2)	Condition: RFS	Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,050	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> Feature 1</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">GD&T 7 Circular Runout</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Accepted</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 25j6</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,014</td> </tr> </table>				 Feature 1	GD&T 7 Circular Runout	Accepted	Primary Datum	Cylinder 25j6	Condition: RFS	Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,014	GD&T Datum : Datum A - Cylinder 32k6				Delcam plc, AMS Division email: marketing@delcam.com		www.powerinspect.com				www.delcam-ams.com www.delcam.tv		25.5.2015.			
Customer	Your customer company name here	Inspector	Your inspector's name here																																																																																			
Description	Your part description here	Customer contact	Your contact person																																																																																			
Part No.	Your part number	Customer phone No.	Your customer phone No.																																																																																			
Drawing number	Your drawing number	Customer fax No.	Your customer fax No.																																																																																			
Datum	Your Datum	Report Type	Your type here																																																																																			
Measure: Master part																																																																																						
vratilo																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> Feature 1</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">GD&T 5 Circular Runout</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Out of Tolerance</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 32k6</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,073</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: none; text-align: center; padding: 5px;"> Feature 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: none; text-align: center; padding: 5px;">GD&T 6 Circular Runout</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: none; text-align: center; padding: 5px;">Out of Tolerance</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 35k6 (2)</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,050</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: none; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> Feature 1</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">GD&T 7 Circular Runout</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Accepted</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 25j6</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,014</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: none; padding: 5px; text-align: center;">GD&T Datum : Datum A - Cylinder 32k6</td> </tr> </table>				 Feature 1	GD&T 5 Circular Runout	Out of Tolerance	Primary Datum	Cylinder 32k6	Condition: RFS	Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,073	 Feature 1			GD&T 6 Circular Runout			Out of Tolerance			Primary Datum	Cylinder 35k6 (2)	Condition: RFS	Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,050	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> Feature 1</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">GD&T 7 Circular Runout</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Accepted</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 25j6</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,014</td> </tr> </table>				 Feature 1	GD&T 7 Circular Runout	Accepted	Primary Datum	Cylinder 25j6	Condition: RFS	Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,014	GD&T Datum : Datum A - Cylinder 32k6																																													
 Feature 1	GD&T 5 Circular Runout	Out of Tolerance																																																																																				
Primary Datum	Cylinder 32k6	Condition: RFS																																																																																				
Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,073																																																																																				
 Feature 1																																																																																						
GD&T 6 Circular Runout																																																																																						
Out of Tolerance																																																																																						
Primary Datum	Cylinder 35k6 (2)	Condition: RFS																																																																																				
Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,050																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> Feature 1</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">GD&T 7 Circular Runout</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Accepted</td> </tr> <tr> <td>Primary Datum</td> <td>Cylinder 25j6</td> <td>Condition: RFS</td> </tr> <tr> <td>Result</td> <td>Tolerance: 0,020</td> <td>Max Runout: 0,014</td> </tr> </table>				 Feature 1	GD&T 7 Circular Runout	Accepted	Primary Datum	Cylinder 25j6	Condition: RFS	Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,014																																																																										
 Feature 1	GD&T 7 Circular Runout	Accepted																																																																																				
Primary Datum	Cylinder 25j6	Condition: RFS																																																																																				
Result	Tolerance: 0,020	Max Runout: 0,014																																																																																				
GD&T Datum : Datum A - Cylinder 32k6																																																																																						
Delcam plc, AMS Division email: marketing@delcam.com		www.powerinspect.com																																																																																				
		www.delcam-ams.com www.delcam.tv																																																																																				
25.5.2015.																																																																																						

Slika 72. Radijalni udari vratila

Mjerni izvještaj prikazuje da su radijalni udari vratila na dva promjera izvan granica tolerancije s obzirom da je maksimalno dozvoljeno odstupanje 0,020 mm a najveće izmjereno odstupanje iznosi 0,073 mm. Međutim, kako mjerna ruka nije najbolje rješenje

za kontrolu udara zbog toga što je potrebno izmjeriti što je više točaka moguće, a to nekada nije moguće zbog nemogućnosti prilaza vratilu sa svih strana, tu dolazi do pogrešaka u kontroli što je vidljivo usporedbom sa rezultatima dobivenim kontrolom mjernim satom, koji je prvenstveno i namijenjen za kontrolu udara. Zbog toga mjerna ruka nije pogodna za kontrolu radijalnih udara, te je bolje vršiti kontrolu mjernim satom kako bi bili sigurni u točnost dobivenih rezultata.

4.2 Kontrola ležajnih dosjeda hidrodinamičke spojnica „Voith“

Hidrodinamička spojница „Voith“, koja je sastavni dio pumpnog agregata za transport sirove nafte, došla je na remont u Tvornicu turbina Karlovac zbog prevelikih vibracija na kućištima ležaja u toku rada. Cilj je bio da nakon provedenog remonta efektivne vrijednosti brzine v_{rms} na kućištima svih ležajeva hidrodinamičke spojnice, mjerene u sve tri osi, ne budu veće od 5,6 mm/s. Iz tog razloga je izvršena kontrola ležajnih dosjeda kućišta ležaja kako bi se utvrdilo jesu li su osi nasuprotnih ležajnih dosjeda zamaknute u odnosu jedne na druge, i da li su zbog toga izmjerene prevelike vibracije. Kontrola ležajnih dosjeda je izvršena na stroju upotrebom mjernog sata (komparatora), te za usporedbu rezultata upotrebom Faro Gage 3D mjerne ruke. Slika 74 prikazuje hidrodinamičku spojnicu „Voith“.




Slika 73. Hidrodinamička spojница „Voith“

4.2.1 Kontrola ležajnih dosjeda na stroju upotrebom mjernog sata (komparatora)

Nakon izvršene demontaže hidrodinamičke spojnice, kućište je stavljen na stroj radi kontrole ležajnih dosjeda, kako prikazuju slika 75 i 76. Ležajni dosjedi su označeni brojevima od 1 do 4.




Slika 74. Kućište na stroju

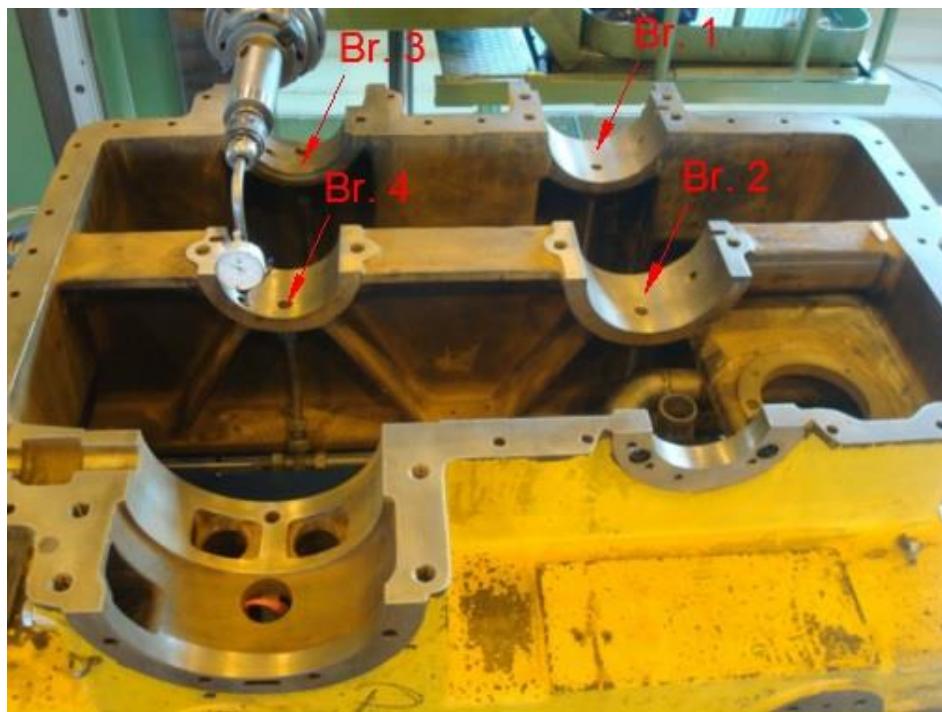

Slika 75. Kontrola ležajnih dosjeda na stroju

S obzirom na veličinu kućišta i težinu od pola tone centriranje je trajalo 45 minuta. Za baze kod centriranja je odabранa čeona površina ležajnih dosjeda br. 1 i br. 3, te razdjelna ploha kućišta, kako prikazuje slika 77.

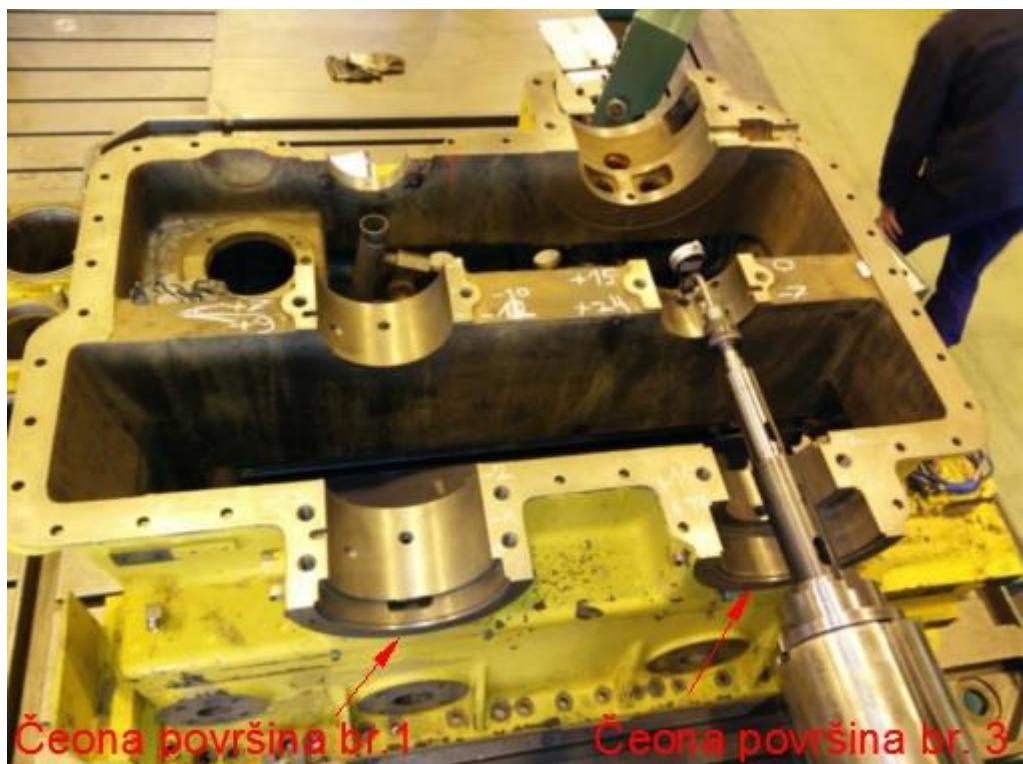

Slika 76. Bazne površine za centriranje

Kontrola je izvršena upotrebom mjernog sata (komparatora). Za svaki ležajni dosjed mjereni su radijalni udari u tri osi te u tri točke po svakoj osi, kako prikazuje mjerni protokol na slici 78. Ukupno trajanje kontrole je iznsilo 1 sat i 20 minuta.

	1	2	3	4
A				
B	<p style="text-align: center;">512,025</p> <p>(3) +0,01 +0,03 +0,02 +0,01 +0,02 -0,03 +0,03</p> <p>(1) 0 0 -0,01 -0,01 0 0 0</p>			
C	<p>(4) -0,02 -0,03 0 0 +0,02 -0,02 -0,01 0 0 -0,03</p> <p>(2) -0,07 -0,02 0 0 +0,04 -0,02 0 0 +0,04</p>			
D				

OBJEKT / Plant	Votl R17 K		RADNI NALOG / Work order	P-454/13
NACRT BR. / Drawing No.			PRUJE REVIZUE / Before revision	U SKLADU S NACRTOM / According to drawing
DATUM / Date	01.02.2016.		POSLJE REVIZUE / After revision	KORISTITI KAKVO JE / Use as is
KONTROLOR / Issuer	L. Požega		TVORNJIČKA MONTAŽA / Factory erection	ŠIKART / Reject
ODOBRILO / Approved by			MONTAŽA NA GRAĐEVINU / Site erection	POPRAVAK / Repair
	DATUM / Date	IME / PREZIME / Name	POTPIS / Signature	
IZRADIO / Made by:	05.02.2016.	L. Požega		TK TVORNICA TURBINA d.o.o TURBINE WORKS Ltd. KARLOVAC - CROATIA
PREGLEDAO / Reviewed by:		M. Basar		
ODOBRILO / Approved by:		I. Mikić		
MJERNI PROTOKOL / Test certificate Kontrola ležajnih dosjeda kućišta na stroju			FORMAT	IZMENA / Revision
			A4	LIST BR. / Sheet No: 1
				LISTOVA BR. / No of sheets: 1
			MP - P-454/13 - 01	

Slika 77. Mjerni protokol kontrole ležajnih dosjeda na stroju

4.2.2 Kontrola ležajnih dosjeda upotrebom 3D mjerne ruke

Nakon izvršene kontrole ležajnih dosjeda na stroju, za dodatnu kontrolu je izvršena kontrola ležajnih dosjeda upotrebom 3D mjerne ruke, koju prikazuje slika 79. Usporedbom upravo ovog načina kontrole, u odnosu na kontrolu na stroju, vidi se prednost korištenja 3D mjerne ruke, u tome da nije potrebno centriranje kućišta koje oduzima puno vremena, već se odmah može pristupiti kontroli.



Slika 78. 3D mjerna ruka prije početka kontrole ležajnih dosjeda

Kontrola je izvršena pomoću naredbe „Hole“. Za svaki ležajni dosjed bilo je potrebno izmjeriti minimalno 3 točke, na početku, u sredini i nakraju dosjeda (slika 80). Pomoću naredbe „GD&T“, iz izmjernih promjera ležajnih dosjeda, dobiveni su rezultati radikalnih udara, koje prikazuje mjerni protokol na slici 80. Ukupno trajanje kontrole je iznosilo 15 minuta.

	1	2	3	4																								
A																												
B																												
C																												
D																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">OBJEKT / Plant</td> <td style="width: 33%;">Vatih R17 K</td> <td style="width: 33%;">RADNI NALOG / Work order</td> </tr> <tr> <td>NACRT BR. / Drawing No.</td> <td></td> <td>PRIJE REVIZIJE / Before revision</td> </tr> <tr> <td>DATUM / Date</td> <td>01.02.2016.</td> <td>U SKLADU S NACRTOM / According to drawing</td> </tr> <tr> <td>KONTROLOR / Issuer</td> <td>L. Požega</td> <td>POSLJE REVIZIJE / After revision</td> </tr> <tr> <td>ODOBRILO / Approved by</td> <td></td> <td>KORISTITI KARVO JE / Use as B</td> </tr> <tr> <td>NADZOR / Authority</td> <td></td> <td>ŠKART / Refit</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MONTAŽA NA GRADILJSTU / Site erection</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>POPRAVAK / Repair</td> </tr> </table>					OBJEKT / Plant	Vatih R17 K	RADNI NALOG / Work order	NACRT BR. / Drawing No.		PRIJE REVIZIJE / Before revision	DATUM / Date	01.02.2016.	U SKLADU S NACRTOM / According to drawing	KONTROLOR / Issuer	L. Požega	POSLJE REVIZIJE / After revision	ODOBRILO / Approved by		KORISTITI KARVO JE / Use as B	NADZOR / Authority		ŠKART / Refit			MONTAŽA NA GRADILJSTU / Site erection			POPRAVAK / Repair
OBJEKT / Plant	Vatih R17 K	RADNI NALOG / Work order																										
NACRT BR. / Drawing No.		PRIJE REVIZIJE / Before revision																										
DATUM / Date	01.02.2016.	U SKLADU S NACRTOM / According to drawing																										
KONTROLOR / Issuer	L. Požega	POSLJE REVIZIJE / After revision																										
ODOBRILO / Approved by		KORISTITI KARVO JE / Use as B																										
NADZOR / Authority		ŠKART / Refit																										
		MONTAŽA NA GRADILJSTU / Site erection																										
		POPRAVAK / Repair																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DATUM / Date</td> <td style="width: 25%;">IME / PREZIME / Name</td> <td style="width: 25%;">POTPIS / Signature</td> <td style="width: 25%;">FORMAT</td> </tr> <tr> <td>IZRAĐO / Made by</td> <td>05.02.2016., L. Požega</td> <td></td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>PREGLEDALO / Reviewed by</td> <td>M. Basar</td> <td></td> <td>IZMENA / Revision</td> </tr> <tr> <td>ODOBRILO / Approved by</td> <td>L. Mikić</td> <td></td> <td>LIST BR. / Sheet No</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>LISTOVÄ BR. / No of sheets</td> </tr> </table>					DATUM / Date	IME / PREZIME / Name	POTPIS / Signature	FORMAT	IZRAĐO / Made by	05.02.2016., L. Požega		A4	PREGLEDALO / Reviewed by	M. Basar		IZMENA / Revision	ODOBRILO / Approved by	L. Mikić		LIST BR. / Sheet No				1				LISTOVÄ BR. / No of sheets
DATUM / Date	IME / PREZIME / Name	POTPIS / Signature	FORMAT																									
IZRAĐO / Made by	05.02.2016., L. Požega		A4																									
PREGLEDALO / Reviewed by	M. Basar		IZMENA / Revision																									
ODOBRILO / Approved by	L. Mikić		LIST BR. / Sheet No																									
			1																									
			LISTOVÄ BR. / No of sheets																									
MJERNI PROTOKOL / Test certificate Kontrola ležajnih dosjeda kučića 3D mjerna ruka																												
MP - P-454/13 - 02																												

Slika 79. Mjerni protokol kontrole ležajnih dosjeda upotrebom 3D mjerne ruke

Usporedbom rezultata dobivenih kontrolom ležajnih dosjeda upotrebotom mjernog sata (komparatora) i upotrebotom 3D mjerne ruke možemo vidjeti da se neki od kontroliranih udara razlikuju do 0,01 mm. Tu dolazimo do toga da je nemoguće idealno centrirati kućište na stroju, pa je zbog toga došlo do malih razlika u rezultatima kontrole te se upravo ovdje pokazuje nadmoć 3D mjerne ruke u kontroli, s obzirom da nije potrebno centriranje kućišta i ne postoji greške uzrokovane centriranjem. Međutim, te su razlike zanemarive u ovom slučaju te se u obzir mogu uzeti i rezultati kontrole na stroju upotrebotom mjernog sata (komparatora).

4.2.3 Zaključak nakon izvršene kontrole ležajnih dosjeda

Kontrola radijalnih udara ležajnih dosjeda je izvršena kako bi se utvrdilo jesu li su osi nasuprotnih ležajnih dosjeda zamaknute u odnosu jedne na druge. S obzirom na dobivene rezultate kontrole, gdje se radijalni udari toleriraju do 0,1 mm, možemo reći da ležajni dosjedi kućišta zadovoljavaju, te uzrok prevelikih vibracija nije bio u njima. Ukoliko bi se pokazalo da je uzrok vibracija bio u zamaknutosti osi nauprotnih ležajnih dosjeda, ležajni dosjedi bi se morali metalizirati i strojno obraditi kako bi se doveli u ispravno stanje.

5. ZAKLJUČAK

U završnom radu je obrađena kontrola vratila pumpe te kontrola ležajnih dosjeda kućišta hidrodinamičke spojnice „Voith“ upotrebom 3D mjerne ruke. S obzirom na to, da kontrola kvalitete u velikom dijelu utječe na troškove gotovog proizvoda, nastojimo skratiti njezino vrijeme. To je moguće upotrebom novih tehnoloških rješenja kao što su 3D mjerni uređaji koji uvelike smanjuju vrijeme kontrole a ujedno nam i olakšavaju posao kontrole.

3D mjerni uređaji, iako su cijenom skupi u odnosu na konvencionalne metode kontrole, ipak u konačnici smanjuju cijenu samog proizvoda jer možemo isključiti pogreške ljudskog faktora pri očitavanju vrijednosti kod kontrole na konvencionalan način. Također kao što se moglo vidjeti na primjeru kontrole ležajnih dosjeda kućišta, vrijeme kontrole je puno kraće upotrebom 3D mjerne ruke, jer nije potrebno centrirati kućište te također možemo isključiti pogreške kod centriranja.

Nadalje, 3D mjerni uređaji su pogodni i za snimanje pojedinih dijelova strojeva, kao što su na primjer lopatice turbine koje imaju kompleksnu geometriju te na kraju možemo sve koordinate prebaciti u CAD program i jednostavno konstruirati snimljenu lopaticu, za što bi nam na konvencionalan način trebalo puno više vremena, što opet povlači za sobom i veće troškove.

6. LITERATURA

- [1] Ž. Kondić; Kvaliteta i metode poboljšanja, Živko Kondić, Varaždin, 2004.
- [2] I. Bakija; Kontrola kvalitete, Tehnička knjiga, Zagreb, 1978.
- [3] Ž. Orlić; Tolerancije oblika i položaja, Tehnički fakultet Rijeka, Zavod za osnove konstruiranja, 1987.
- [4] Osnovi konstruiranja
http://www.academia.edu/3269736/Osnovi_konstruiranja_konstruiranje_pomo%C4%87ura%C4%8Dunara_CAD
(05.02.2015.)
- [5] Faro Gage version 1.5
<ftp://ftp.faro.com/Products/Arm/Manuals/Gage/08m13e12%20-%20FARO%20Gage%20Version%201.5%20Basic%20Training%20Workbook%20for%20the%20Student%20-%20January%202006.pdf>
(14.03.2015.)